



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Siła skrawania i chropowatość powierzchni Formuły

Kalkulatory!

Przykłady!

konwersje!

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**  
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!



## Lista 21 Siła skrawania i chropowatość powierzchni Formuły

### Siła skrawania i chropowatość powierzchni

#### 1) Częstotliwość obrotowa noża przy danej wartości chropowatości

**fx**  $\omega_c = \sqrt{\frac{0.0642}{R \cdot d_t}} \cdot V_f$

Otwórz kalkulator 

**ex**  $29.99859\text{Hz} = \sqrt{\frac{0.0642}{0.017067\text{mm} \cdot 41.8\text{mm}}} \cdot 100\text{mm/s}$

#### 2) Główny kąt roboczej krawędzi skrawającej przy danej wartości chropowatości

**fx**  $\theta = \left( a \cot \left( \left( \frac{f}{4 \cdot R} \right) - \cot(\theta') \right) \right)$

Otwórz kalkulator 

**ex**  $45.17097^\circ = \left( a \cot \left( \left( \frac{0.9\text{mm}}{4 \cdot 0.017067\text{mm}} \right) - \cot(4.69^\circ) \right) \right)$

#### 3) Podaj podaną wartość chropowatości

**fx**  $f = 4 \cdot (\cot(\theta) + \cot(\theta')) \cdot R$

Otwórz kalkulator 

**ex**  $0.9\text{mm} = 4 \cdot (\cot(45.17097^\circ) + \cot(4.69^\circ)) \cdot 0.017067\text{mm}$



## 4) Posuw podaną wartość chropowatości i promień naroża ↗

**fx**  $f = \left( R \cdot \frac{r_c}{0.0321} \right)^{\frac{1}{2}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $0.9\text{mm} = \left( 0.017067\text{mm} \cdot \frac{1.523466\text{mm}}{0.0321} \right)^{\frac{1}{2}}$

## 5) Powierzchnia kontaktu z daną siłą tarcia ↗

**fx**  $A_c = \frac{F_f}{(\gamma_m \cdot \tau_1) + ((1 - \gamma_m) \cdot \tau_2)}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $1250\text{mm}^2 = \frac{25\text{N}}{(0.5 \cdot 0.03\text{N/mm}^2) + ((1 - 0.5) \cdot 0.01\text{N/mm}^2)}$

## 6) Prędkość posuwu przy danej wartości chropowatości ↗

**fx**  $V_f = \sqrt{R \cdot \frac{d_t}{0.0642}} \cdot \omega_c$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $100.0047\text{mm/s} = \sqrt{0.017067\text{mm} \cdot \frac{41.8\text{mm}}{0.0642}} \cdot 30\text{Hz}$

## 7) Promień naroża podana wartość chropowatości ↗

**fx**  $r_c = 0.0321 \cdot \frac{(f)^2}{R}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $1.523466\text{mm} = 0.0321 \cdot \frac{(0.9\text{mm})^2}{0.017067\text{mm}}$



## 8) Proporcja obszaru, w którym występuje kontakt metaliczny, przy danej sile tarcia ↗

**fx**

$$\gamma_m = \frac{\left(\frac{F_f}{A_c}\right) - \tau_2}{\tau_1 - \tau_2}$$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**

$$0.5 = \frac{\left(\frac{25N}{1250mm^2}\right) - 0.01N/mm^2}{0.03N/mm^2 - 0.01N/mm^2}$$

## 9) Roboczy niewielki kąt krawędzi skrawającej przy danej wartości chropowatości ↗

**fx**

$$\theta' = \left( a \cot \left( \left( \frac{f}{4 \cdot R} \right) - \cot(\theta) \right) \right)$$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**

$$4.69^\circ = \left( a \cot \left( \left( \frac{0.9mm}{4 \cdot 0.017067mm} \right) - \cot(45.17097^\circ) \right) \right)$$

## 10) Siła skrawania podana Szybkość zużycia energii podczas obróbki ↗

**fx**

$$F_c = \frac{Q_c}{V_c}$$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**

$$900N = \frac{1.8W}{2mm/s}$$



**11) Siła skrawania podana właściwa energia skrawania podczas obróbki**

$$f_x F_c = Q_{sc} \cdot A_{cs}$$

**Otwórz kalkulator**

$$ex \quad 900N = 2000MJ/m^3 \cdot 0.45mm^2$$

**12) Siła tarcia wymagana do ciągłego ścinania połączenia pomiędzy powierzchniami**

$$f_x F_f = A_c \cdot ((\gamma_m \cdot \tau_1) + ((1 - \gamma_m) \cdot \tau_2))$$

**Otwórz kalkulator**

$$ex \quad 25N = 1250mm^2 \cdot ((0.5 \cdot 0.03N/mm^2) + ((1 - 0.5) \cdot 0.01N/mm^2))$$

**13) Siła wymagana do usunięcia wiórów i działająca na powierzchnię czołową narzędzia**

$$f_x F_r = F_{rc} - F_p$$

**Otwórz kalkulator**

$$ex \quad 500N = 647.55N - 147.55N$$

**14) Średnica noża podana wartość chropowatości**

$$f_x d_t = \frac{0.0642 \cdot (V_f)^2}{R \cdot (\omega_c)^2}$$

**Otwórz kalkulator**

$$ex \quad 41.79606mm = \frac{0.0642 \cdot (100mm/s)^2}{0.017067mm \cdot (30Hz)^2}$$



**15) Wartość chropowatości** ↗

**fx**  $R = \frac{f}{4 \cdot (\cot(\theta) + \cot(\theta'))}$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $0.017067\text{mm} = \frac{0.9\text{mm}}{4 \cdot (\cot(45.17097^\circ) + \cot(4.69^\circ))}$

**16) Wartość chropowatości narzędzia** ↗

**fx**  $R = 0.0321 \cdot \frac{(f)^2}{r_c}$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $0.017067\text{mm} = 0.0321 \cdot \frac{(0.9\text{mm})^2}{1.523466\text{mm}}$

**17) Wartość chropowatości podana prędkość posuwu** ↗

**fx**  $R = \frac{0.0642 \cdot (V_f)^2}{d_t \cdot (\omega_c)^2}$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $0.017065\text{mm} = \frac{0.0642 \cdot (100\text{mm/s})^2}{41.8\text{mm} \cdot (30\text{Hz})^2}$



**18) Wartość chropowatości przy danym promieniu naroża** **Otwórz kalkulator** 

$$fx \quad R = 0.0321 \cdot \frac{(f)^2}{r_c}$$

$$ex \quad 0.017067\text{mm} = 0.0321 \cdot \frac{(0.9\text{mm})^2}{1.523466\text{mm}}$$

**19) Wynikowa siła skrawania przy użyciu siły wymaganej do usunięcia wióra** **Otwórz kalkulator** 

$$fx \quad F_{rc} = F_r + F_p$$

$$ex \quad 647.55\text{N} = 500\text{N} + 147.55\text{N}$$

**20) Wytrzymałość na ścinanie bardziej miękkiego metalu przy podanej sile tarcia** **Otwórz kalkulator** 

$$fx \quad \tau_1 = \frac{\left(\frac{F_f}{A_c}\right) - (1 - \gamma_m) \cdot \tau_2}{\gamma_m}$$

$$ex \quad 0.03\text{N/mm}^2 = \frac{\left(\frac{25\text{N}}{1250\text{mm}^2}\right) - (1 - 0.5) \cdot 0.01\text{N/mm}^2}{0.5}$$



**21) Wytrzymałość na ścinanie bardziej miękkiej warstwy smaru przy danej sile tarcia ↗****fx**

$$\tau_2 = \frac{\left( \frac{F_f}{A_c} \right) - (\gamma_m \cdot \tau_1)}{1 - \gamma_m}$$

**Otwórz kalkulator ↗****ex**

$$0.01N/mm^2 = \frac{\left( \frac{25N}{1250mm^2} \right) - (0.5 \cdot 0.03N/mm^2)}{1 - 0.5}$$



## Używane zmienne

- $A_c$  Prawdziwy obszar kontaktu (*Milimetr Kwadratowy*)
- $A_{cs}$  Pole przekroju poprzecznego nieodciętego wióra (*Milimetr Kwadratowy*)
- $d_t$  Średnica frezu (*Milimetr*)
- $f$  Karmić (*Milimetr*)
- $F_c$  Siła cięcia (*Newton*)
- $F_f$  Siła tarcia (*Newton*)
- $F_p$  Siła orki (*Newton*)
- $F_r$  Siła wymagana do usunięcia chipa (*Newton*)
- $F_{rc}$  Wynikowa siła cięcia (*Newton*)
- $Q_c$  Wskaźnik zużycia energii podczas obróbki (*Wat*)
- $Q_{sc}$  Specyficzna energia skrawania w obróbce skrawaniem (*Megadżul na metr sześcienny*)
- $R$  Wartość chropowatości (*Milimetr*)
- $r_c$  Promień naroża narzędzia (*Milimetr*)
- $V_c$  Prędkość cięcia (*Milimetr/Sekunda*)
- $V_f$  Prędkość podawania (*Milimetr/Sekunda*)
- $\gamma_m$  Udział powierzchni kontaktu metalicznego
- $\theta$  Główny kąt krawędzi skrawającej (*Stopień*)
- $\theta'$  Robocza niewielka krawędź skrawająca (*Stopień*)
- $T_1$  Wytrzymałość na ścinanie bardziej miękkiego metalu (*Newton na milimetr kwadratowy*)



- $T_2$  Wytrzymałość na ścinanie bardziej miękkiej warstwy smaru (*Newton na milimetr kwadratowy*)
- $\omega_c$  Częstotliwość obrotowa frezu (*Herc*)



# Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Funkcjonować:** **acot**, acot(Number)

*Funkcja ACOT oblicza arccotangens danej liczby, która jest kątem podanym w radianach od 0 (zero) do pi.*

- **Funkcjonować:** **cot**, cot(Angle)

*Cotangens jest funkcją trygonometryczną zdefiniowaną jako stosunek boku sąsiedniego do boku przeciwnego w trójkącie prostokątnym.*

- **Funkcjonować:** **sqrt**, sqrt(Number)

*Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.*

- **Pomiar:** **Długość** in Milimetr (mm)

*Długość Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Obszar** in Milimetr Kwadratowy (mm<sup>2</sup>)

*Obszar Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Prędkość** in Milimetr/Sekunda (mm/s)

*Prędkość Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Moc** in Wat (W)

*Moc Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Zmuszać** in Newton (N)

*Zmuszać Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Kąt** in Stopień (°)

*Kąt Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Częstotliwość** in Herc (Hz)

*Częstotliwość Konwersja jednostek* 

- **Pomiar:** **Gęstość energii** in Megadżul na metr sześcienny (MJ/m<sup>3</sup>)

*Gęstość energii Konwersja jednostek* 



- **Pomiar:** **Stres** in Newton na milimetr kwadratowy ( $\text{N/mm}^2$ )

Stres Konwersja jednostek 



## Sprawdź inne listy formuł

- Siła skrawania i chropowatość powierzchni Formuły ↗

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

### PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/17/2024 | 9:34:51 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

