



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Força de corte e rugosidade superficial Fórmulas

Calculadoras!

Exemplos!

Conversões!

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista de 21 Força de corte e rugosidade superficial Fórmulas

Força de corte e rugosidade superficial ↗

1) Alimentar dado valor de rugosidade ↗

fx $f = 4 \cdot (\cot(\theta) + \cot(\theta')) \cdot R$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.9\text{mm} = 4 \cdot (\cot(45.17097^\circ) + \cot(4.69^\circ)) \cdot 0.017067\text{mm}$

2) Alimente dado valor de rugosidade e raio de canto ↗

fx $f = \left(R \cdot \frac{r_c}{0.0321} \right)^{\frac{1}{2}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.9\text{mm} = \left(0.017067\text{mm} \cdot \frac{1.523466\text{mm}}{0.0321} \right)^{\frac{1}{2}}$

3) Ângulo de aresta de corte menor de trabalho dado valor de rugosidade ↗

fx $\theta' = \left(a \cot \left(\left(\frac{f}{4 \cdot R} \right) - \cot(\theta) \right) \right)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $4.69^\circ = \left(a \cot \left(\left(\frac{0.9\text{mm}}{4 \cdot 0.017067\text{mm}} \right) - \cot(45.17097^\circ) \right) \right)$



4) Ângulo principal de trabalho da aresta de corte dado o valor de rugosidade ↗

fx $\theta = \left(a \cot \left(\left(\frac{f}{4 \cdot R} \right) - \cot(\theta') \right) \right)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $45.17097^\circ = \left(a \cot \left(\left(\frac{0.9\text{mm}}{4 \cdot 0.017067\text{mm}} \right) - \cot(4.69^\circ) \right) \right)$

5) Área de contato dada a força de atrito ↗

fx $A_c = \frac{F_f}{(\gamma_m \cdot \tau_1) + ((1 - \gamma_m) \cdot \tau_2)}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $1250\text{mm}^2 = \frac{25\text{N}}{(0.5 \cdot 0.03\text{N/mm}^2) + ((1 - 0.5) \cdot 0.01\text{N/mm}^2)}$

6) Diâmetro do cortador dado valor de rugosidade ↗

fx $d_t = \frac{0.0642 \cdot (V_f)^2}{R \cdot (\omega_c)^2}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $41.79606\text{mm} = \frac{0.0642 \cdot (100\text{mm/s})^2}{0.017067\text{mm} \cdot (30\text{Hz})^2}$

7) Força de atrito necessária para cisalhar continuamente a junção entre superfícies ↗

fx $F_f = A_c \cdot ((\gamma_m \cdot \tau_1) + ((1 - \gamma_m) \cdot \tau_2))$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $25\text{N} = 1250\text{mm}^2 \cdot ((0.5 \cdot 0.03\text{N/mm}^2) + ((1 - 0.5) \cdot 0.01\text{N/mm}^2))$



8) Força de corte dada a energia de corte específica na usinagem 

fx $F_c = Q_{sc} \cdot A_{cs}$

Abrir Calculadora 

ex $900N = 2000MJ/m^3 \cdot 0.45mm^2$

9) Força de corte dada a taxa de consumo de energia durante a usinagem**Abrir Calculadora** 

fx $F_c = \frac{Q_c}{V_c}$

ex $900N = \frac{1.8W}{2mm/s}$

10) Força de corte resultante usando a força necessária para remover o cavaco 

fx $F_{rc} = F_r + F_p$

Abrir Calculadora 

ex $647.55N = 500N + 147.55N$

11) Força necessária para remover o cavaco e atuar na face da ferramenta**Abrir Calculadora** 

fx $F_r = F_{rc} - F_p$

ex $500N = 647.55N - 147.55N$



12) Frequência de rotação do cortador dado valor de rugosidade ↗

fx $\omega_c = \sqrt{\frac{0.0642}{R \cdot d_t}} \cdot V_f$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $29.99859\text{Hz} = \sqrt{\frac{0.0642}{0.017067\text{mm} \cdot 41.8\text{mm}}} \cdot 100\text{mm/s}$

13) Proporção da área em que ocorre o contato metálico dada a força de atrito ↗

fx $\gamma_m = \frac{\left(\frac{F_f}{A_c}\right) - \tau_2}{\tau_1 - \tau_2}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.5 = \frac{\left(\frac{25\text{N}}{1250\text{mm}^2}\right) - 0.01\text{N/mm}^2}{0.03\text{N/mm}^2 - 0.01\text{N/mm}^2}$

14) Raio de canto dado valor de rugosidade ↗

fx $r_c = 0.0321 \cdot \frac{(f)^2}{R}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $1.523466\text{mm} = 0.0321 \cdot \frac{(0.9\text{mm})^2}{0.017067\text{mm}}$



15) Resistência ao cisalhamento da camada lubrificante mais macia dada a força de atrito ↗

fx

$$\tau_2 = \frac{\left(\frac{F_f}{A_c}\right) - (\gamma_m \cdot \tau_1)}{1 - \gamma_m}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$0.01\text{N/mm}^2 = \frac{\left(\frac{25\text{N}}{1250\text{mm}^2}\right) - (0.5 \cdot 0.03\text{N/mm}^2)}{1 - 0.5}$$

16) Resistência ao cisalhamento do metal mais macio dada a força de fricção ↗

fx

$$\tau_1 = \frac{\left(\frac{F_f}{A_c}\right) - (1 - \gamma_m) \cdot \tau_2}{\gamma_m}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$0.03\text{N/mm}^2 = \frac{\left(\frac{25\text{N}}{1250\text{mm}^2}\right) - (1 - 0.5) \cdot 0.01\text{N/mm}^2}{0.5}$$

17) Valor de rugosidade ↗

fx

$$R = \frac{f}{4 \cdot (\cot(\theta) + \cot(\theta'))}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$0.017067\text{mm} = \frac{0.9\text{mm}}{4 \cdot (\cot(45.17097^\circ) + \cot(4.69^\circ))}$$



18) Valor de rugosidade da ferramenta ↗

fx $R = 0.0321 \cdot \frac{(f)^2}{r_c}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.017067\text{mm} = 0.0321 \cdot \frac{(0.9\text{mm})^2}{1.523466\text{mm}}$

19) Valor de rugosidade dado raio de canto ↗

fx $R = 0.0321 \cdot \frac{(f)^2}{r_c}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.017067\text{mm} = 0.0321 \cdot \frac{(0.9\text{mm})^2}{1.523466\text{mm}}$

20) Valor de rugosidade dado velocidade de alimentação ↗

fx $R = \frac{0.0642 \cdot (V_f)^2}{d_t \cdot (\omega_c)^2}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.017065\text{mm} = \frac{0.0642 \cdot (100\text{mm/s})^2}{41.8\text{mm} \cdot (30\text{Hz})^2}$



21) Velocidade de alimentação dada o valor de rugosidade ↗

$$V_f = \sqrt{R \cdot \frac{d_t}{0.0642} \cdot \omega_c}$$

Abrir Calculadora ↗

$$100.0047 \text{ mm/s} = \sqrt{0.017067 \text{ mm} \cdot \frac{41.8 \text{ mm}}{0.0642} \cdot 30 \text{ Hz}}$$



Variáveis Usadas

- A_c Área Real de Contato (*Milímetros Quadrados*)
- A_{cs} Área da seção transversal do cavaco não cortado (*Milímetros Quadrados*)
- d_t Diâmetro do cortador (*Milímetro*)
- f Alimentar (*Milímetro*)
- F_c Força de corte (*Newton*)
- F_f Força de Fricção (*Newton*)
- F_p Força de aração (*Newton*)
- F_r Força necessária para remover o chip (*Newton*)
- F_{rc} Força de corte resultante (*Newton*)
- Q_c Taxa de consumo de energia durante a usinagem (*Watt*)
- Q_{sc} Energia de Corte Específica em Usinagem (*Megajoule por metro cúbico*)
- R Valor de rugosidade (*Milímetro*)
- r_c Raio do canto da ferramenta (*Milímetro*)
- V_c Velocidade de corte (*Milímetro/segundo*)
- V_f Velocidade de alimentação (*Milímetro/segundo*)
- γ_m Proporção da área de contato metálico
- θ Trabalhando no ângulo principal da aresta de corte (*Grau*)
- θ' Trabalhando com arestas de corte menores (*Grau*)
- T_1 Resistência ao cisalhamento de metal mais macio (*Newton por Milímetro Quadrado*)



- T_2 Resistência ao cisalhamento da camada lubrificante mais macia
(Newton por Milímetro Quadrado)
- ω_c Frequência Rotacional do Cortador (*Hertz*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Função:** **acot**, acot(Number)

A função ACOT calcula o arco tangente de um determinado número que é um ângulo dado em radianos de 0 (zero) a pi.

- **Função:** **cot**, cot(Angle)

Cotangente é uma função trigonométrica definida como a razão entre o lado adjacente e o lado oposto em um triângulo retângulo.

- **Função:** **sqrt**, sqrt(Number)

Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.

- **Medição:** **Comprimento** in Milímetro (mm)

Comprimento Conversão de unidades 

- **Medição:** **Área** in Milímetros Quadrados (mm²)

Área Conversão de unidades 

- **Medição:** **Velocidade** in Milímetro/segundo (mm/s)

Velocidade Conversão de unidades 

- **Medição:** **Poder** in Watt (W)

Poder Conversão de unidades 

- **Medição:** **Força** in Newton (N)

Força Conversão de unidades 

- **Medição:** **Ângulo** in Grau (°)

Ângulo Conversão de unidades 

- **Medição:** **Frequência** in Hertz (Hz)

Frequência Conversão de unidades 

- **Medição:** **Densidade de energia** in Megajoule por metro cúbico (MJ/m³)

Densidade de energia Conversão de unidades 



- **Medição: Estresse** in Newton por Milímetro Quadrado (N/mm^2)

Estresse Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Força de corte e rugosidade superficial Fórmulas 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/17/2024 | 9:34:51 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

