



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Opération de fraisage Formules

calculatrices !

Exemples!

conversions !

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis  
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 18 Opération de fraisage Formules

## Opération de fraisage ↗

### Fraisage frontal et vertical ↗

1) Diamètre de l'outil donné Proportion d'engagement d'arête pour le surfaçage ↗

$$fx \quad D_{cut} = \frac{a_e}{\sin(Q \cdot \pi)}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 54.67604mm = \frac{52mm}{\sin(0.4 \cdot \pi)}$$

2) Engagement de travail donné Proportion d'engagement d'arête pour le surfaçage ↗

$$fx \quad a_e = \sin(Q \cdot \pi) \cdot D_{cut}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 51.99426mm = \sin(0.4 \cdot \pi) \cdot 54.67mm$$

3) Épaisseur maximale des copeaux en fraisage vertical ↗

$$fx \quad C_v = \frac{V_{fm}}{N_t \cdot v_{rot}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.005057mm = \frac{0.89mm/s}{16 \cdot 11Hz}$$



## 4) Longueur minimale d'approche requise pour le fraisage de face

**fx**  $L_v = \frac{D_{cut}}{2}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95\_img.jpg\)](#)

**ex**  $27.335\text{mm} = \frac{54.67\text{mm}}{2}$

## 5) Proportion d'engagement de l'arête de coupe pour le surfacage

**fx**  $Q = a \frac{\sin\left(\frac{a_e}{D_{cut}}\right)}{\pi}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2\_img.jpg\)](#)

**ex**  $0.400108 = a \frac{\sin\left(\frac{52\text{mm}}{54.67\text{mm}}\right)}{\pi}$

## 6) Temps d'usinage pour l'opération de façonnage

**fx**  $t_m = \frac{b_w}{f_r \cdot n_{rs}}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7\_img.jpg\)](#)

**ex**  $487.9121\text{s} = \frac{444\text{mm}}{0.70\text{mm/rev} \cdot 1.3\text{Hz}}$

## 7) Temps d'usinage pour l'opération de fraisage

**fx**  $t_m = \frac{L + L_v}{V_{fm}}$

[Ouvrir la calculatrice !\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b\_img.jpg\)](#)

**ex**  $480.1517\text{s} = \frac{400\text{mm} + 27.335\text{mm}}{0.89\text{mm/s}}$



## 8) Vitesse d'avance en fraisage vertical compte tenu de l'épaisseur maximale des copeaux ↗

**fx**  $V_{fm} = C_v \cdot N_t \cdot v_{rot}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $0.704\text{mm/s} = 0.004\text{mm} \cdot 16 \cdot 11\text{Hz}$

## Fraisage de dalles et de glissières ↗

### 9) Alimentation dans le fraisage de dalles en fonction de la vitesse d'alimentation ↗

**fx**  $f_r = \frac{V_{fm}}{n_{rs}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $0.684615\text{mm/rev} = \frac{0.89\text{mm/s}}{1.3\text{Hz}}$

### 10) Angle d'engagement de l'outil dans le fraisage de dalles à l'aide de la profondeur de passe ↗

**fx**  $\theta = a \cos \left( 1 - \left( 2 \cdot \frac{d_{cut}}{D_{cut}} \right) \right)$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $34.2866^\circ = a \cos \left( 1 - \left( 2 \cdot \frac{4.75\text{mm}}{54.67\text{mm}} \right) \right)$



## 11) Diamètre de l'outil donné Proportion d'engagement des bords pour le fraisage de dalles et de côtés ↗

**fx**  $D_{\text{cut}} = 2 \cdot \frac{a_e}{\sin((Q - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $57.48979 \text{mm} = 2 \cdot \frac{52 \text{mm}}{\sin((0.4 - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1}$

## 12) Engagement de travail donné Proportion d'engagement de bord pour le fraisage de dalle et de côté ↗

**fx**  $a_e = (\sin((Q - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1) \cdot \frac{D_{\text{cut}}}{2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $49.44948 \text{mm} = (\sin((0.4 - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1) \cdot \frac{54.67 \text{mm}}{2}$

## 13) Épaisseur de copeau maximale obtenue dans le fraisage de dalles en utilisant la profondeur de coupe ↗

**fx**  $C_{\text{max}} = 2 \cdot V_{\text{fm}} \cdot \frac{\sqrt{\frac{d_{\text{cut}}}{D_{\text{cut}}}}}{N_t \cdot v_{\text{rot}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.002981 \text{mm} = 2 \cdot 0.89 \text{mm/s} \cdot \frac{\sqrt{\frac{4.75 \text{mm}}{54.67 \text{mm}}}}{16 \cdot 11 \text{Hz}}$



## 14) Épaisseur de copeau maximale obtenue lors du fraisage de dalles à l'aide de l'angle d'engagement de l'outil ↗

**fx**  $C_{\max} = V_{fm} \cdot \frac{\sin(\theta)}{N_t \cdot v_{rot}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.0029\text{mm} = 0.89\text{mm/s} \cdot \frac{\sin(35^\circ)}{16 \cdot 11\text{Hz}}$

## 15) Longueur minimale d'approche requise pour le fraisage de la dalle ↗

**fx**  $A = \sqrt{d_{cut} \cdot (D_{cut} - d_{cut})}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $15.3987\text{mm} = \sqrt{4.75\text{mm} \cdot (54.67\text{mm} - 4.75\text{mm})}$

## 16) Profondeur de coupe dans le fraisage de dalles à l'aide de l'angle d'engagement de l'outil ↗

**fx**  $d_{cut} = (1 - \cos(\theta)) \cdot \frac{D_{cut}}{2}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $4.943479\text{mm} = (1 - \cos(35^\circ)) \cdot \frac{54.67\text{mm}}{2}$



## 17) Proportion d'engagement de l'arête de coupe pour le fraisage de dalles et de côtés ↗

**fx** 
$$Q = 0.25 + \left( a \frac{\sin\left(\left(2 \cdot \frac{a_e}{D_{cut}}\right) - 1\right)}{2 \cdot \pi} \right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex** 
$$0.42907 = 0.25 + \left( a \frac{\sin\left(\left(2 \cdot \frac{52\text{mm}}{54.67\text{mm}}\right) - 1\right)}{2 \cdot \pi} \right)$$

## 18) Vitesse d'avance de la pièce dans le fraisage de dalles ↗

**fx** 
$$V_{fm} = f_r \cdot n_{rs}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex** 
$$0.91\text{mm/s} = 0.70\text{mm/rev} \cdot 1.3\text{Hz}$$



# Variables utilisées

- **A** Longueur d'approche dans le fraisage de dalles (*Millimètre*)
- **a<sub>e</sub>** Engagement de travail (*Millimètre*)
- **b<sub>w</sub>** Largeur de la pièce (*Millimètre*)
- **C<sub>max</sub>** Épaisseur maximale des copeaux lors du fraisage de dalles (*Millimètre*)
- **C<sub>v</sub>** Épaisseur maximale des copeaux en fraisage vertical (*Millimètre*)
- **d<sub>cut</sub>** Profondeur de coupe en fraisage (*Millimètre*)
- **D<sub>cut</sub>** Diamètre d'un outil de coupe (*Millimètre*)
- **f<sub>r</sub>** Avance en fraisage (*Millimètre par révolution*)
- **L** Longueur de la pièce (*Millimètre*)
- **L<sub>v</sub>** Longueur d'approche en fraisage vertical (*Millimètre*)
- **n<sub>rs</sub>** Fréquence des coups alternatifs (*Hertz*)
- **N<sub>t</sub>** Nombre de dents sur l'outil de coupe
- **Q** Proportion temporelle d'engagement de pointe
- **t<sub>m</sub>** Temps d'usinage (*Deuxième*)
- **V<sub>fm</sub>** Vitesse d'avance en fraisage (*Millimètre / seconde*)
- **V<sub>rot</sub>** Fréquence de rotation en fraisage (*Hertz*)
- **θ** Angle d'engagement de l'outil en fraisage (*Degré*)



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

*Constante d'Archimède*

- **Fonction:** acos, acos(Number)

*La fonction cosinus inverse est la fonction inverse de la fonction cosinus. C'est la fonction qui prend un rapport en entrée et renvoie l'angle dont le cosinus est égal à ce rapport.*

- **Fonction:** asin, asin(Number)

*La fonction sinus inverse est une fonction trigonométrique qui prend un rapport entre deux côtés d'un triangle rectangle et génère l'angle opposé au côté avec le rapport donné.*

- **Fonction:** cos, cos(Angle)

*Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.*

- **Fonction:** sin, sin(Angle)

*Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse.*

- **Fonction:** sqrt, sqrt(Number)

*Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.*

- **La mesure:** Longueur in Millimètre (mm)

*Longueur Conversion d'unité* 

- **La mesure:** Temps in Deuxième (s)

*Temps Conversion d'unité* 

- **La mesure:** La rapidité in Millimètre / seconde (mm/s)

*La rapidité Conversion d'unité* 



- **La mesure:** Angle in Degré ( $^{\circ}$ )  
*Angle Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Fréquence in Hertz (Hz)  
*Fréquence Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Alimentation in Millimètre par révolution (mm/rev)  
*Alimentation Conversion d'unité* ↗



## Vérifier d'autres listes de formules

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis  
!

### PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/14/2024 | 9:33:45 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

