

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Blechbetrieb Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



# Liste von 26 Blechbetrieb Formeln

## Blechbetrieb ↗

## Biegevorgang ↗

### 1) Abstand zwischen zwei Scheren ↗

**fx**  $C_s = 0.0032 \cdot t_b \cdot (\tau)^{0.5}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $51.13796\text{mm} = 0.0032 \cdot 1.13\text{mm} \cdot (200\text{N/mm}^2)^{0.5}$

### 2) Biegekraft ↗

**fx**  $F_B = \frac{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{blank}^2}{w}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $32.5425\text{N} = \frac{0.031 \cdot 1.01\text{mm} \cdot 450\text{N/mm}^2 \cdot (8.99\text{mm})^2}{34.991620\text{mm}}$

### 3) Biegezugabe ↗

**fx**  $B_{al} = \theta \cdot (r_c + \lambda \cdot t_{bar})$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $0.026125\text{mm} = 3.14\text{rad} \cdot (0.007\text{mm} + 0.44 \cdot 0.003\text{mm})$



## 4) Breite zwischen Kontaktpunkten beim Biegen ↗

**fx**

$$w = \frac{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{blank}^2}{F_B}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**

$$34.99162\text{mm} = \frac{0.031 \cdot 1.01\text{mm} \cdot 450\text{N/mm}^2 \cdot (8.99\text{mm})^2}{32.5425\text{N}}$$

## 5) Länge des gebogenen Teils im Biegevorgang ↗

**fx**

$$L_b = \frac{F_B \cdot w}{K_{bd} \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{stk}^2}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**

$$1.007757\text{mm} = \frac{32.5425\text{N} \cdot 34.991620\text{mm}}{0.031 \cdot 450\text{N/mm}^2 \cdot (9\text{mm})^2}$$

## 6) Materialdicke, die beim Biegevorgang verwendet wird ↗

**fx**

$$t_{stk} = \sqrt{\frac{F_B \cdot w}{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut}}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**

$$8.99\text{mm} = \sqrt{\frac{32.5425\text{N} \cdot 34.991620\text{mm}}{0.031 \cdot 1.01\text{mm} \cdot 450\text{N/mm}^2}}$$



## Zeichenvorgang ↗

### 7) Leergröße für den Zeichenvorgang ↗

**fx**  $D_b = \sqrt{d_s^2 + 4 \cdot d_s \cdot h_{shl}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $84.19026\text{mm} = \sqrt{(80\text{mm})^2 + 4 \cdot 80\text{mm} \cdot 2.15\text{mm}}$

### 8) Prozentuale Reduzierung nach Zeichnung ↗

**fx**  $PR\% = 100 \cdot \left(1 - \frac{d_s}{D_b}\right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $4.988124 = 100 \cdot \left(1 - \frac{80\text{mm}}{84.2\text{mm}}\right)$

### 9) Rohlingsdurchmesser aus prozentualer Reduzierung ↗

**fx**  $D_b = d_s \cdot \left(1 - \frac{PR\%}{100}\right)^{-1}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $84.21053\text{mm} = 80\text{mm} \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right)^{-1}$



## 10) Schalendurchmesser aus prozentualer Reduzierung ↗

**fx**  $d_s = D_b \cdot \left(1 - \frac{PR\%}{100}\right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $79.99\text{mm} = 84.2\text{mm} \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right)$

## 11) Zugkraft für zylindrische Schalen ↗

**fx**  $P_d = \pi \cdot d_s \cdot t_b \cdot \sigma_y \cdot \left(\frac{D_b}{d_s} - C_f\right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $0.004498\text{N/mm}^2 = \pi \cdot 80\text{mm} \cdot 1.13\text{mm} \cdot 35\text{N/mm}^2 \cdot \left(\frac{84.2\text{mm}}{80\text{mm}} - 0.6\right)$

## Bügelvorgang ↗

### 12) Bügelkraft nach dem Ziehen ↗

**fx**  $F = \pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot S_{avg} \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $8.009301\text{N} = \pi \cdot 2.5\text{mm} \cdot 13\text{mm} \cdot 0.181886\text{N/mm}^2 \cdot \ln\left(\frac{20.01\text{mm}}{13\text{mm}}\right)$



### 13) Dicke der Schale vor dem Bügeln ↗

**fx**  $t_0 = t_f \cdot \exp\left(\frac{F}{\pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot S_{avg}}\right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $20.01075\text{mm} = 13\text{mm} \cdot \exp\left(\frac{8.01\text{N}}{\pi \cdot 2.5\text{mm} \cdot 13\text{mm} \cdot 0.181886\text{N/mm}^2}\right)$

### 14) Durchschnittliche Zugfestigkeit vor und nach dem Bügeln ↗

**fx**  $S_{avg} = \frac{F}{\pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $0.181902\text{N/mm}^2 = \frac{8.01\text{N}}{\pi \cdot 2.5\text{mm} \cdot 13\text{mm} \cdot \ln\left(\frac{20.01\text{mm}}{13\text{mm}}\right)}$

### 15) Mittlerer Schalendurchmesser nach dem Bügeln ↗

**fx**  $d_1 = \frac{F}{\pi \cdot S_{avg} \cdot t_f \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $2.500218\text{mm} = \frac{8.01\text{N}}{\pi \cdot 0.181886\text{N/mm}^2 \cdot 13\text{mm} \cdot \ln\left(\frac{20.01\text{mm}}{13\text{mm}}\right)}$



## Stanzvorgang ↗

### 16) Durchschlagskraft als Bruchteil ↗

**fx** 
$$p = \frac{F_s \cdot t_{sh}}{L_{ct} \cdot t_{stk}^2}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$0.499581\text{mm} = \frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{615.66\text{m} \cdot (9\text{mm})^2}$$

### 17) Materialdicke bei Verwendung von Scherung beim Stanzen ↗

**fx** 
$$t_{stk} = \sqrt{\frac{F_s \cdot t_{sh}}{L_{ct} \cdot p}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$8.996366\text{mm} = \sqrt{\frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{615.66\text{m} \cdot 0.499985\text{mm}}}$$

### 18) Maximale Scherkraft bei Scherung, die auf Stempel oder Matrize ausgeübt wird ↗

**fx** 
$$F_s = L_{ct} \cdot t_{stk} \cdot \frac{t_{stk} \cdot p}{t_{sh}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$0.015584\text{N} = 615.66\text{m} \cdot 9\text{mm} \cdot \frac{9\text{mm} \cdot 0.499985\text{mm}}{1.599984\text{mm}}$$



**19) Rohlinggröße, wenn beim Stanzen ein Eckenradius vorhanden ist** 

**fx**  $d_{bl} = \sqrt{d_s^2 + 4 \cdot d_s \cdot h_{shl} - 0.5 \cdot r_{cn}}$

**Rechner öffnen** **ex**

$$84.18135\text{mm} = \sqrt{(80\text{mm})^2 + 4 \cdot 80\text{mm} \cdot 2.15\text{mm} - 0.5 \cdot 0.003001\text{mm}}$$

**20) Scheren Sie auf Stanze oder Matrize** 

**fx**  $t_{sh} = L_{ct} \cdot t_{stk} \cdot \frac{t_{stk} \cdot p}{F_s}$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $1.601277\text{mm} = 615.66\text{m} \cdot 9\text{mm} \cdot \frac{9\text{mm} \cdot 0.499985\text{mm}}{0.015571\text{N}}$

**21) Schlaglast** 

**fx**  $L_p = L_{ct} \cdot t_{bar} \cdot S_c$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $16.83061\text{N} = 615.66\text{m} \cdot 0.003\text{mm} \cdot 9112.5$

**22) Schnittumfang bei Scherung** 

**fx**  $L_{ct} = \frac{F_s \cdot t_{sh}}{p \cdot t_{stk}^2}$

**Rechner öffnen** 

**ex**  $615.1629\text{m} = \frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{0.499985\text{mm} \cdot (9\text{mm})^2}$



### 23) Stanzkraft für Löcher kleiner als die Blechdicke ↗

**fx** 
$$P = \frac{d_{rm} \cdot t_b \cdot \varepsilon}{\left(\frac{d_{rm}}{t_b}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$178.3896N = \frac{13.3mm \cdot 1.13mm \cdot 27N/mm^2}{\left(\frac{13.3mm}{1.13mm}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

### Abisoliervorgang ↗

#### 24) Abstreifkraft ↗

**fx** 
$$P_s = K \cdot L_{cut} \cdot t_{blank}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$0.000111N = 0.02 \cdot 616.6667mm \cdot 8.99mm$$

#### 25) Dicke des Materials bei Abstreifkraft ↗

**fx** 
$$t_{blank} = \frac{P_s}{K \cdot L_{cut}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex** 
$$9mm = \frac{0.000111N}{0.02 \cdot 616.6667mm}$$



**26) Umfang des Schnitts bei Stripper Force ↗****fx**

$$L_{\text{cut}} = \frac{P_s}{K \cdot t_{\text{blank}}}$$

**Rechner öffnen ↗****ex**

$$617.3526 \text{mm} = \frac{0.000111 \text{N}}{0.02 \cdot 8.99 \text{mm}}$$



# Verwendete Variablen

- $B_{al}$  Biegezugabe (*Millimeter*)
- $C_f$  Abdeckung Reibungskonstante
- $C_s$  Abstand zwischen zwei Scheren (*Millimeter*)
- $d_1$  Mittlerer Schalendurchmesser nach dem Bügeln (*Millimeter*)
- $D_b$  Blattdurchmesser (*Millimeter*)
- $d_{bl}$  Rohlingdurchmesser (*Millimeter*)
- $d_{rm}$  Stempel- oder Stößeldurchmesser (*Millimeter*)
- $d_s$  Außendurchmesser der Schale (*Millimeter*)
- $F$  Bügelkraft (*Newton*)
- $F_B$  Biegekraft (*Newton*)
- $F_s$  Maximale Scherkraft (*Newton*)
- $h_{shl}$  Schalenhöhe (*Millimeter*)
- $K$  Strippkonstante
- $K_{bd}$  Biegewerkzeugkonstante
- $L_b$  Länge des gebogenen Teils (*Millimeter*)
- $L_{ct}$  Schnittumfang (*Meter*)
- $L_{cut}$  Schnittumfang (*Millimeter*)
- $L_p$  Schlaglast (*Newton*)
- $p$  Schlagdurchdringung (*Millimeter*)
- $P$  Stanzkraft oder -last (*Newton*)
- $P_d$  Ziehkraft (*Newton / Quadratmillimeter*)



- **P<sub>s</sub>** Stripper-Kraft (Newton)
- **PR%** Prozentuale Reduzierung nach dem Zeichnen
- **r<sub>c</sub>** Radius (Millimeter)
- **r<sub>cn</sub>** Eckenradius am Stempel (Millimeter)
- **S<sub>avg</sub>** Durchschnittliche Zugfestigkeit vor (Newton / Quadratmillimeter)
- **S<sub>c</sub>** Festigkeitskoeffizient
- **t<sub>0</sub>** Schalendicke vor dem Bügeln (Millimeter)
- **t<sub>b</sub>** Blechdicke (Millimeter)
- **t<sub>bar</sub>** Balkendicke (Millimeter)
- **t<sub>blank</sub>** Rohlingsdicke (Millimeter)
- **t<sub>f</sub>** Schalendicke nach dem Bügeln (Millimeter)
- **t<sub>sh</sub>** Scherung beim Stanzen (Millimeter)
- **t<sub>stk</sub>** Materialstärke (Millimeter)
- **w** Breite zwischen den Kontaktpunkten (Millimeter)
- **ε** Zugfestigkeit (Newton / Quadratmillimeter)
- **θ** Unterlegter Winkel in Radianen (Bogenmaß)
- **λ** Dehnungsfaktor
- **σ<sub>ut</sub>** Maximale Zugfestigkeit (Newton / Quadratmillimeter)
- **σ<sub>y</sub>** Streckgrenze (Newton / Quadratmillimeter)
- **T** Scherfestigkeit des Materials (Newton / Quadratmillimeter)



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes-Konstante*
- **Funktion:** exp, exp(Number)  
*Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.*
- **Funktion:** ln, ln(Number)  
*Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.*
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)  
*Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.*
- **Messung:** Länge in Millimeter (mm), Meter (m)  
*Länge Einheitenumrechnung* 
- **Messung:** Druck in Newton / Quadratmillimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
*Druck Einheitenumrechnung* 
- **Messung:** Macht in Newton (N)  
*Macht Einheitenumrechnung* 
- **Messung:** Winkel in Bogenmaß (rad)  
*Winkel Einheitenumrechnung* 



## Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Kompositmaterialien Formeln](#) ↗
- [Blechbetrieb Formeln](#) ↗
- [Rollvorgang Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

### PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 9:38:00 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

