

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Operacje blacharskie Formuły

[Kalkulatory!](#)[Przykłady!](#)[konwersje!](#)

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**

Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



## Lista 26 Operacje blacharskie Formuły

### Operacje blacharskie ↗

#### Operacja gięcia ↗

##### 1) Długość wygiętej części w operacji zginania ↗

**fx** 
$$L_b = \frac{F_B \cdot w}{K_{bd} \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{stk}^2}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$1.007757\text{mm} = \frac{32.5425\text{N} \cdot 34.991620\text{mm}}{0.031 \cdot 450\text{N/mm}^2 \cdot (9\text{mm})^2}$$

##### 2) Dodatek na zginanie ↗

**fx** 
$$B_{al} = \theta \cdot (r_c + \lambda \cdot t_{bar})$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$0.026125\text{mm} = 3.14\text{rad} \cdot (0.007\text{mm} + 0.44 \cdot 0.003\text{mm})$$

##### 3) Grubość surowca używana w operacji gięcia ↗

**fx** 
$$t_{stk} = \sqrt{\frac{F_B \cdot w}{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut}}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$8.99\text{mm} = \sqrt{\frac{32.5425\text{N} \cdot 34.991620\text{mm}}{0.031 \cdot 1.01\text{mm} \cdot 450\text{N/mm}^2}}$$



#### 4) Prześwit między dwoma nożycami ↗

**fx**  $C_s = 0.0032 \cdot t_b \cdot (\tau)^{0.5}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $51.13796\text{mm} = 0.0032 \cdot 1.13\text{mm} \cdot (200\text{N/mm}^2)^{0.5}$

#### 5) Siła zginająca ↗

**fx**  $F_B = \frac{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{blank}^2}{w}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $32.5425\text{N} = \frac{0.031 \cdot 1.01\text{mm} \cdot 450\text{N/mm}^2 \cdot (8.99\text{mm})^2}{34.991620\text{mm}}$

#### 6) Szerokość między punktami kontaktowymi podczas gięcia ↗

**fx**  $w = \frac{K_{bd} \cdot L_b \cdot \sigma_{ut} \cdot t_{blank}^2}{F_B}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $34.99162\text{mm} = \frac{0.031 \cdot 1.01\text{mm} \cdot 450\text{N/mm}^2 \cdot (8.99\text{mm})^2}{32.5425\text{N}}$



## Operacja rysowania ↗

### 7) Procentowa redukcja po losowaniu ↗

**fx** 
$$PR\% = 100 \cdot \left( 1 - \frac{d_s}{D_b} \right)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$4.988124 = 100 \cdot \left( 1 - \frac{80\text{mm}}{84.2\text{mm}} \right)$$

### 8) Pusta średnica z redukcji procentowej ↗

**fx** 
$$D_b = d_s \cdot \left( 1 - \frac{PR\%}{100} \right)^{-1}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$84.21053\text{mm} = 80\text{mm} \cdot \left( 1 - \frac{5}{100} \right)^{-1}$$

### 9) Pusty rozmiar do rysowania ↗

**fx** 
$$D_b = \sqrt{d_s^2 + 4 \cdot d_s \cdot h_{shl}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$84.19026\text{mm} = \sqrt{(80\text{mm})^2 + 4 \cdot 80\text{mm} \cdot 2.15\text{mm}}$$



## 10) Siła ciągnienia dla powłok cylindrycznych ↗

**fx**  $P_d = \pi \cdot d_s \cdot t_b \cdot \sigma_y \cdot \left( \frac{D_b}{d_s} - C_f \right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)
**ex**

$$0.004498 \text{N/mm}^2 = \pi \cdot 80\text{mm} \cdot 1.13\text{mm} \cdot 35\text{N/mm}^2 \cdot \left( \frac{84.2\text{mm}}{80\text{mm}} - 0.6 \right)$$

## 11) Średnica skorupy z redukcji procentowej ↗

**fx**  $d_s = D_b \cdot \left( 1 - \frac{PR\%}{100} \right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $79.99\text{mm} = 84.2\text{mm} \cdot \left( 1 - \frac{5}{100} \right)$

## Operacja prasowania ↗

### 12) Grubość skorupy przed prasowaniem ↗

**fx**  $t_0 = t_f \cdot \exp \left( \frac{F}{\pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot S_{avg}} \right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $20.01075\text{mm} = 13\text{mm} \cdot \exp \left( \frac{8.01\text{N}}{\pi \cdot 2.5\text{mm} \cdot 13\text{mm} \cdot 0.181886\text{N/mm}^2} \right)$



### 13) Siła prasowania po rysowaniu ↗

**fx**  $F = \pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot S_{avg} \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $8.009301N = \pi \cdot 2.5mm \cdot 13mm \cdot 0.181886N/mm^2 \cdot \ln\left(\frac{20.01mm}{13mm}\right)$

### 14) Średnia średnica skorupy po prasowaniu ↗

**fx**  $d_1 = \frac{F}{\pi \cdot S_{avg} \cdot t_f \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $2.500218mm = \frac{8.01N}{\pi \cdot 0.181886N/mm^2 \cdot 13mm \cdot \ln\left(\frac{20.01mm}{13mm}\right)}$

### 15) Średnia wytrzymałość na rozciąganie przed i po prasowaniu ↗

**fx**  $S_{avg} = \frac{F}{\pi \cdot d_1 \cdot t_f \cdot \ln\left(\frac{t_0}{t_f}\right)}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $0.181902N/mm^2 = \frac{8.01N}{\pi \cdot 2.5mm \cdot 13mm \cdot \ln\left(\frac{20.01mm}{13mm}\right)}$



## Operacja ciosu ↗

### 16) Grubość surowca, gdy ścinanie jest używane na stemplu ↗

**fx**  $t_{stk} = \sqrt{\frac{F_s \cdot t_{sh}}{L_{ct} \cdot p}}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $8.996366\text{mm} = \sqrt{\frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{615.66\text{m} \cdot 0.499985\text{mm}}}$

### 17) Maksymalna siła ścinająca przy ścinaniu zastosowana do stempla lub matrycy ↗

**fx**  $F_s = L_{ct} \cdot t_{stk} \cdot \frac{t_{stk} \cdot p}{t_{sh}}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $0.015584\text{N} = 615.66\text{m} \cdot 9\text{mm} \cdot \frac{9\text{mm} \cdot 0.499985\text{mm}}{1.599984\text{mm}}$

### 18) Obwód cięcia po zastosowaniu ścinania ↗

**fx**  $L_{ct} = \frac{F_s \cdot t_{sh}}{p \cdot t_{stk}^2}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $615.1629\text{m} = \frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{0.499985\text{mm} \cdot (9\text{mm})^2}$



## 19) Penetracja stempla jako frakcja ↗

**fx**  $p = \frac{F_s \cdot t_{sh}}{L_{ct} \cdot t_{stk}^2}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $0.499581\text{mm} = \frac{0.015571\text{N} \cdot 1.599984\text{mm}}{615.66\text{m} \cdot (9\text{mm})^2}$

## 20) Punch Load ↗

**fx**  $L_p = L_{ct} \cdot t_{bar} \cdot S_c$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $16.83061\text{N} = 615.66\text{m} \cdot 0.003\text{mm} \cdot 9112.5$

## 21) Pusty rozmiar, gdy występuje promień naroża na przebiciu ↗

**fx**  $d_{bl} = \sqrt{d_s^2 + 4 \cdot d_s \cdot h_{shl} - 0.5 \cdot r_{cn}}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**

$84.18135\text{mm} = \sqrt{(80\text{mm})^2 + 4 \cdot 80\text{mm} \cdot 2.15\text{mm} - 0.5 \cdot 0.003001\text{mm}}$

## 22) Ścinanie na cios lub umrzeć ↗

**fx**  $t_{sh} = L_{ct} \cdot t_{stk} \cdot \frac{t_{stk} \cdot p}{F_s}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $1.601277\text{mm} = 615.66\text{m} \cdot 9\text{mm} \cdot \frac{9\text{mm} \cdot 0.499985\text{mm}}{0.015571\text{N}}$



### 23) Siła wykrawania dla otworów mniejszych niż grubość blachy ↗

**fx** 
$$P = \frac{d_{rm} \cdot t_b \cdot \varepsilon}{\left(\frac{d_{rm}}{t_b}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$178.3896N = \frac{13.3mm \cdot 1.13mm \cdot 27N/mm^2}{\left(\frac{13.3mm}{1.13mm}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

### Operacja rozbierania ↗

#### 24) Grubość materiału przy danej sile ściągacza ↗

**fx** 
$$t_{blank} = \frac{P_s}{K \cdot L_{cut}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$9mm = \frac{0.000111N}{0.02 \cdot 616.6667mm}$$

#### 25) Obwód cięcia przy danej sile ściągacza ↗

**fx** 
$$L_{cut} = \frac{P_s}{K \cdot t_{blank}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex** 
$$617.3526mm = \frac{0.000111N}{0.02 \cdot 8.99mm}$$



**26) Siła rozbierania** 

**fx** 
$$P_s = K \cdot L_{cut} \cdot t_{blank}$$

**Otwórz kalkulator** 

**ex** 
$$0.000111N = 0.02 \cdot 616.6667\text{mm} \cdot 8.99\text{mm}$$



## Używane zmienne

- **B<sub>al</sub>** Dodatek na zgięcie (*Milimetr*)
- **C<sub>f</sub>** Stała tarcia okładki
- **C<sub>s</sub>** Luz pomiędzy dwoma nożycami (*Milimetr*)
- **d<sub>1</sub>** Średnia średnica skorupy po prasowaniu (*Milimetr*)
- **D<sub>b</sub>** Średnica arkusza (*Milimetr*)
- **d<sub>bl</sub>** Pusta średnica (*Milimetr*)
- **d<sub>rm</sub>** Średnica stempla lub tłoka (*Milimetr*)
- **d<sub>s</sub>** Zewnętrzna średnica skorupy (*Milimetr*)
- **F** Siła prasowania (*Newton*)
- **F<sub>B</sub>** Siła zginająca (*Newton*)
- **F<sub>s</sub>** Maksymalna siła ścinająca (*Newton*)
- **h<sub>shl</sub>** Wysokość skorupy (*Milimetr*)
- **K** Stała usuwania
- **K<sub>bd</sub>** Stała matryca do gięcia
- **L<sub>b</sub>** Długość części zagiętej (*Milimetr*)
- **L<sub>ct</sub>** Obwód cięcia (*Metr*)
- **L<sub>cut</sub>** Obwód cięcia (*Milimetr*)
- **L<sub>p</sub>** Obciążenie stempla (*Newton*)
- **p** Penetracja ciosu (*Milimetr*)
- **P** Siła przebijania lub obciążenie (*Newton*)
- **P<sub>d</sub>** Siła przyciągania (*Newton/Milimetr Kwadratowy*)



- **P<sub>s</sub>** Siła Striptizerki (Newton)
- **PR%** Redukcja procentowa po losowaniu
- **r<sub>c</sub>** Promień (Milimetr)
- **r<sub>cn</sub>** Promień narożnika na stemplu (Milimetr)
- **S<sub>avg</sub>** Średnia wytrzymałość na rozciąganie przed (Newton/Milimetr Kwadratowy)
- **S<sub>c</sub>** Współczynnik siły
- **t<sub>0</sub>** Grubość skorupy przed prasowaniem (Milimetr)
- **t<sub>b</sub>** Grubość arkusza (Milimetr)
- **t<sub>bar</sub>** Grubość pręta (Milimetr)
- **t<sub>blank</sub>** Pusta grubość (Milimetr)
- **t<sub>f</sub>** Grubość skorupy po prasowaniu (Milimetr)
- **t<sub>sh</sub>** Ścięcie na dziurkaczu (Milimetr)
- **t<sub>stk</sub>** Grubość zapasów (Milimetr)
- **w** Szerokość pomiędzy punktami kontaktowymi (Milimetr)
- **ε** Wytrzymałość na rozciąganie (Newton/Milimetr Kwadratowy)
- **θ** Podany kąt w radianach (Radian)
- **λ** Współczynnik rozciągania
- **σ<sub>ut</sub>** Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie (Newton/Milimetr Kwadratowy)
- **σ<sub>y</sub>** Siła plonu (Newton/Milimetr Kwadratowy)
- **T** Wytrzymałość materiału na ścinanie (Newton/Milimetr Kwadratowy)



# Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stały:** **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Stała Archimedesa*
- **Funkcjonować:** **exp**, **exp(Number)**  
*w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej.*
- **Funkcjonować:** **ln**, **ln(Number)**  
*Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.*
- **Funkcjonować:** **sqrt**, **sqrt(Number)**  
*Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.*
- **Pomiar:** **Długość** in Milimetr (mm), Metr (m)  
*Długość Konwersja jednostek* 
- **Pomiar:** **Nacisk** in Newton/Milimetr Kwadratowy (N/mm<sup>2</sup>)  
*Nacisk Konwersja jednostek* 
- **Pomiar:** **Zmuszać** in Newton (N)  
*Zmuszać Konwersja jednostek* 
- **Pomiar:** **Kąt** in Radian (rad)  
*Kąt Konwersja jednostek* 



## Sprawdź inne listy formuł

- Materiały kompozytowe  
[Formuły](#) ↗

- Proces walcowania Formuły ↗
- Operacje blacharskie Formuły ↗

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

### PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 9:38:00 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

