

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Medição de rosca Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**

Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista de 45 Medição de rosca Fórmulas

Medição de rosca

Método de sistema de três fios

Tópico ACME

1) Diâmetro dos fios de medição Roscas ACME

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.933357 \cdot P}{4.9939}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(3211b5d1d968fc1665909b34f9f16010_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 1.401724\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.933357 \cdot 3\text{mm}}{4.9939}$$

2) Medição de micrômetro por leitura de roscas acme

$$\text{fx } M = D + 4.9939 \cdot G - P \cdot 1.933357$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 7.192609\text{mm} = 7\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 3\text{mm} \cdot 1.933357$$

3) Passo das roscas acme do parafuso

$$\text{fx } P = \frac{D - M + 4.9939 \cdot G}{1.933357}$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(235bfe13ebf007ce2eea9e689707fac7_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 2.478942\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm}}{1.933357}$$

4) Roscas acme de diâmetro de passo

$$\text{fx } D = M - (4.9939 \cdot G - 1.933357 \cdot P)$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(291e070cef6c4d5e78fefe4696ef53be_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 8.007391\text{mm} = 8.2\text{mm} - (4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 1.933357 \cdot 3\text{mm})$$

Tópico da Associação Britânica

5) Diâmetro do passo de rosca britânica

$$\text{fx } D = M - 3.4829 \cdot G + 1.13634 \cdot P$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 7.42954\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.4829 \cdot 1.2\text{mm} + 1.13634 \cdot 3\text{mm}$$



6) Diâmetro dos Fios de Medição Fios Britânicos ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.13634 \cdot P}{3.4829}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 1.323328\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.13634 \cdot 3\text{mm}}{3.4829}$$

7) Medição Micrômetro por Leitura de Tópicos Britânicos ↗

$$\text{fx } M = D + 3.4829 \cdot G - 1.13634 \cdot P$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 7.77046\text{mm} = 7\text{mm} + 3.4829 \cdot 1.2\text{mm} - 1.13634 \cdot 3\text{mm}$$

8) Passo do Parafuso Britânico ↗

$$\text{fx } P = \frac{D + 3.4829 \cdot G - M}{1.13634}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 2.621997\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.4829 \cdot 1.2\text{mm} - 8.2\text{mm}}{1.13634}$$

Tópico Lowenherz ↗

9) Diâmetro do passo Lowenherz ↗

$$\text{fx } D = M - 3.23594 \cdot G + P$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 7.316872\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.23594 \cdot 1.2\text{mm} + 3\text{mm}$$

10) Diâmetro dos fios de medição ↗

$$\text{fx } G = \frac{M + P - D}{3.23594}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 1.297923\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} + 3\text{mm} - 7\text{mm}}{3.23594}$$

11) Medição Micrômetro por Leitura Lowenherz ↗

$$\text{fx } M = D + 3.23594 \cdot G - P$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 7.883128\text{mm} = 7\text{mm} + 3.23594 \cdot 1.2\text{mm} - 3\text{mm}$$

12) Passo do parafuso Lowenherz ↗

$$\text{fx } P = D - M + 3.23594 \cdot G$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$\text{ex } 2.683128\text{mm} = 7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 3.23594 \cdot 1.2\text{mm}$$



Thread Métrico**13) Ângulo da rosca dado o diâmetro ideal do fio**

$$\text{fx } \theta = 2 \cdot \arccos \left(\frac{2 \cdot G_m}{P} \right)$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 60.90063^\circ = 2 \cdot \arccos \left(\frac{2 \cdot 1.74\text{mm}}{3\text{mm}} \right)$$

14) Diâmetro de passo do método de sistema de três fios

$$\text{fx } D = M - \left(G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2} \right)$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 5.316846\text{mm} = 8.2\text{mm} - \left(1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2} \right)$$

15) Diâmetro do fio usado no método do sistema de três fios

$$\text{fx } G_m = \frac{M - D + \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}}{1 + \cos ec(\theta)}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 0.958846\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2}}{1 + \cos ec(60^\circ)}$$

16) Diâmetro ideal do fio no método de sistema de três fios

$$\text{fx } G_m = \left(\frac{P}{2} \right) \cdot \sec \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 1.732051\text{mm} = \left(\frac{3\text{mm}}{2} \right) \cdot \sec \left(\frac{60^\circ}{2} \right)$$

17) Leitura do micrômetro a partir do método de sistema de três fios

$$\text{fx } M = D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 9.883154\text{mm} = 7\text{mm} + 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3\text{mm} \cdot \cot(60^\circ)}{2}$$



18) Passo da linha do método do sistema de três fios ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$P = \frac{D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - M}{\frac{\cot(\theta)}{2}}$$

$$\text{ex} \quad 8.830615\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - 8.2\text{mm}}{\frac{\cot(60^\circ)}{2}}$$

19) Passo da rosca dado o diâmetro ideal do fio ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$P = \frac{2 \cdot G_m}{\sec\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

$$\text{ex} \quad 3.013768\text{mm} = \frac{2 \cdot 1.74\text{mm}}{\sec\left(\frac{60^\circ}{2}\right)}$$

Rosca Sharp-V ↗

20) Diâmetro do fio usado Sharp V ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

$$\text{ex} \quad 1.26603\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{3}$$

21) Diâmetro do Passo Afiado V ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

$$\text{ex} \quad 7.19809\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3 \cdot 1.2\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}$$

22) Medição Micrômetro por Leitura Sharp V ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

$$\text{ex} \quad 8.00191\text{mm} = 7\text{mm} + 3 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm}$$

23) Passo das roscas dos parafusos Sharp V ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$P = \frac{D + 3 \cdot G - M}{0.86603}$$

$$\text{ex} \quad 2.771267\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3 \cdot 1.2\text{mm} - 8.2\text{mm}}{0.86603}$$



Threads Unificados e Nacionais ↗

24) Diâmetro do Fio Utilizado Fios Unificados e Nacionais ↗

$$fx \quad G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 1.26603mm = \frac{8.2mm - 7mm + 0.86603 \cdot 3mm}{3}$$

25) Diâmetro do passo Roscas nacionais unificadas ↗

$$fx \quad D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 7.19809mm = 8.2mm - 3 \cdot 1.2mm + 0.86603 \cdot 3mm$$

26) Medição Micrômetro por Leitura ↗

$$fx \quad M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 8.00191mm = 7mm + 3 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm$$

27) Passo das rosas do parafuso ↗

$$fx \quad P = \frac{D - M + 3 \cdot G}{0.86603}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 2.771267mm = \frac{7mm - 8.2mm + 3 \cdot 1.2mm}{0.86603}$$

Rosas assimétricas ↗

28) Leitura do micrômetro por medição ↗

$$fx$$
[Abrir Calculadora ↗](#)

$$M = D_u - \left(\frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) + G \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right)$$

$$ex$$

$$8.294618mm = 56.2mm - \left(\frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) + 1.2mm \cdot \left(1 + \cos ec \left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right)$$



29) Melhor tamanho de fio ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad G = P \cdot \left(\frac{\tan\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right) \cdot \sec(a_1)}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right)$$

$$ex \quad 1.500047mm = 3mm \cdot \left(\frac{\tan\left(\frac{0.5^\circ+0.2^\circ}{2}\right) \cdot \sec(0.5^\circ)}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right)$$

30) Melhor tamanho de fio para contraforte modificado de 45deg e 7deg ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad G = 0.54147 \cdot P$$

$$ex \quad 1.62441mm = 0.54147 \cdot 3mm$$

31) Passo das roscas assimétricas do parafuso ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad P = \left(D_u + G \cdot \left(1 + \cos ec\left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a_1 - a_2}{2}\right) \right) - M \right) \cdot (\tan(a_1) + \tan(a_2))$$

ex

$$3.001156mm = \left(56.2mm + 1.2mm \cdot \left(1 + \cos ec\left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2}\right) \right) - 8.2mm \right) \cdot (\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ))$$

32) Passo para contraforte modificado de 45 graus e 7 graus ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad P = \frac{G}{0.54147}$$

$$ex \quad 2.216189mm = \frac{1.2mm}{0.54147}$$

33) Roscas assimétricas de diâmetro de passo ↗

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$fx \quad D_u = M + \left(\frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) - G \cdot \left(1 + \cos ec\left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a_1 - a_2}{2}\right) \right)$$

ex

$$56.10538mm = 8.2mm + \left(\frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) - 1.2mm \cdot \left(1 + \cos ec\left(\frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2}\right) \right)$$



Rosca de tubo cônico padrão dos EUA**34) Diâmetro de passo Tubo cônico padrão dos EUA**

$$\text{fx } D = 1.00049 \cdot M - (3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P)$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 7.20152\text{mm} = 1.00049 \cdot 8.2\text{mm} - (3.00049 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm})$$

35) Diâmetro do fio usado tubo cônico padrão dos EUA

$$\text{fx } G = \frac{1.00049 \cdot M - D + 0.86603 \cdot P}{3.00049}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 1.267162\text{mm} = \frac{1.00049 \cdot 8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{3.00049}$$

36) Leitura do micrômetro por medição Tubo cônico padrão dos EUA

$$\text{fx } M = \frac{D + 3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P}{1.00049}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 7.998579\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.00049 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{1.00049}$$

37) Passo do parafuso Cone padrão dos EUA

$$\text{fx } P = \frac{D - 1.00049 \cdot M + 3.00049 \cdot G}{0.86603}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 2.767306\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 1.00049 \cdot 8.2\text{mm} + 3.00049 \cdot 1.2\text{mm}}{0.86603}$$

Tópico Whitworth**38) Diâmetro do Fio**

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 0.96049 \cdot P}{3.16568}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 1.289287\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.96049 \cdot 3\text{mm}}{3.16568}$$

39) Diâmetro do passo Whitworth

$$\text{fx } D = M - 3.16568 \cdot G + 0.96049 \cdot P$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 7.282654\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3.16568 \cdot 1.2\text{mm} + 0.96049 \cdot 3\text{mm}$$



40) Leitura do Micrômetro por Medição Whitworth ↗

$$fx \quad M = D + 3.16568 \cdot G - 0.96049 \cdot P$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 7.917346mm = 7mm + 3.16568 \cdot 1.2mm - 0.96049 \cdot 3mm$$

41) passo de rosca de parafuso Whitworth ↗

$$fx \quad P = \frac{D - M + 3.16568 \cdot G}{0.96049}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 2.705719mm = \frac{7mm - 8.2mm + 3.16568 \cdot 1.2mm}{0.96049}$$

Método de sistema de dois fios ↗

42) Diâmetro de passo do método de medição sobre fios ↗

$$fx \quad D = M + 0.866 \cdot P - G_o$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 6.988mm = 8.2mm + 0.866 \cdot 3mm - 3.81mm$$

43) Diâmetro do fio usado no método de medição sobre fios ↗

$$fx \quad G_o = M + 0.866 \cdot P - D$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 3.798mm = 8.2mm + 0.866 \cdot 3mm - 7mm$$

44) Leitura do micrômetro a partir do método de medição por fios ↗

$$fx \quad M = D - (0.866 \cdot P - G_o)$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 8.212mm = 7mm - (0.866 \cdot 3mm - 3.81mm)$$

45) Passo da linha do método de medição sobre fios ↗

$$fx \quad P = \frac{D + G_o - M}{0.866}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 3.013857mm = \frac{7mm + 3.81mm - 8.2mm}{0.866}$$



Variáveis Usadas

- a_1 Grande ângulo (Grau)
- a_2 Ângulo Pequeno (Grau)
- D Diâmetro do passo (Milímetro)
- D_u Espessura do Parafuso (Milímetro)
- G Diâmetro do fio (Milímetro)
- G_m Rosca métrica de diâmetro de fio (Milímetro)
- G_o Diâmetro do fio Método de dois fios (Milímetro)
- M Leitura Micrômetro (Milímetro)
- P Passo do parafuso (Milímetro)
- θ Ângulo da Rosca (Grau)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Função:** **arcsec**, arcsec(x)
Secante trigonométrica inversa – Função unária.
- **Função:** **cos**, cos(Angle)
O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo.
- **Função:** **cosec**, cosec(Angle)
A função cossecante é uma função trigonométrica que é a recíproca da função seno.
- **Função:** **cot**, cot(Angle)
Cotangente é uma função trigonométrica definida como a razão entre o lado adjacente e o lado oposto em um triângulo retângulo.
- **Função:** **sec**, sec(Angle)
Secante é uma função trigonométrica definida pela razão entre a hipotenusa e o lado mais curto adjacente a um ângulo agudo (em um triângulo retângulo); o inverso de um cosseno.
- **Função:** **tan**, tan(Angle)
A tangente de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o comprimento do lado oposto a um ângulo e o comprimento do lado adjacente a um ângulo em um triângulo retângulo.
- **Medição:** **Comprimento** in Milímetro (mm)
Comprimento Conversão de unidades 
- **Medição:** **Ângulo** in Grau (°)
Ângulo Conversão de unidades 



Verifique outras listas de fórmulas

- [Medição de rosca Fórmulas](#) ↗

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/21/2024 | 7:10:27 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

