

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

## Измерение резьбы Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной - **Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!



## Список 45 Измерение резьбы Формулы

### Измерение резьбы ↗

#### Метод трехпроводной системы ↗

##### ACME Резьба ↗

###### 1) Диаметр измерительных проводов Резьба ACME ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.933357 \cdot P}{4.9939}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex } 1.401724\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.933357 \cdot 3\text{mm}}{4.9939}$$

###### 2) Диаметр шага резьбы acme ↗

$$\text{fx } D = M - (4.9939 \cdot G - 1.933357 \cdot P)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex } 8.007391\text{mm} = 8.2\text{mm} - (4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 1.933357 \cdot 3\text{mm})$$

###### 3) Измерение микрометра на считывание резьбы acme ↗

$$\text{fx } M = D + 4.9939 \cdot G - P \cdot 1.933357$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex } 7.192609\text{mm} = 7\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm} - 3\text{mm} \cdot 1.933357$$

###### 4) Шаг винтовой трапецидальной резьбы ↗

$$\text{fx } P = \frac{D - M + 4.9939 \cdot G}{1.933357}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex } 2.478942\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 4.9939 \cdot 1.2\text{mm}}{1.933357}$$

### Тема Британской ассоциации ↗

###### 5) Диаметр измерительных проводов Британская резьба ↗

$$\text{fx } G = \frac{M - D + 1.13634 \cdot P}{3.4829}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex } 1.323328\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 1.13634 \cdot 3\text{mm}}{3.4829}$$



## 6) Диаметр шага британской резьбы ↗

$$fx \quad D = M - 3.4829 \cdot G + 1.13634 \cdot P$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 7.42954mm = 8.2mm - 3.4829 \cdot 1.2mm + 1.13634 \cdot 3mm$$

## 7) Микрометрическое измерение на считывание Британская резьба ↗

$$fx \quad M = D + 3.4829 \cdot G - 1.13634 \cdot P$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 7.77046mm = 7mm + 3.4829 \cdot 1.2mm - 1.13634 \cdot 3mm$$

## 8) Шаг винта британский ↗

$$fx \quad P = \frac{D + 3.4829 \cdot G - M}{1.13634}$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 2.621997mm = \frac{7mm + 3.4829 \cdot 1.2mm - 8.2mm}{1.13634}$$

## Нить Левенгерца ↗

## 9) Диаметр измерительных проводов ↗

$$fx \quad G = \frac{M + P - D}{3.23594}$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 1.297923mm = \frac{8.2mm + 3mm - 7mm}{3.23594}$$

## 10) Диаметр шага Левенгерца ↗

$$fx \quad D = M - 3.23594 \cdot G + P$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 7.316872mm = 8.2mm - 3.23594 \cdot 1.2mm + 3mm$$

## 11) Микрометрическое измерение по показаниям Левенгерца ↗

$$fx \quad M = D + 3.23594 \cdot G - P$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 7.883128mm = 7mm + 3.23594 \cdot 1.2mm - 3mm$$

## 12) Шаг винта Левенгерца ↗

$$fx \quad P = D - M + 3.23594 \cdot G$$

[Открыть калькулятор](#)

$$ex \quad 2.683128mm = 7mm - 8.2mm + 3.23594 \cdot 1.2mm$$



## Метрическая резьба ↗

### 13) Диаметр провода, используемого в методе трехпроводной системы ↗

$$fx \quad G_m = \frac{M - D + \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}}{1 + \cos ec(\theta)}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 0.958846mm = \frac{8.2mm - 7mm + \frac{3mm \cdot \cot(60^\circ)}{2}}{1 + \cos ec(60^\circ)}$$

### 14) Диаметр шага по методу трехпроводной системы ↗

$$fx \quad D = M - \left( G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2} \right)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 5.316846mm = 8.2mm - \left( 1.74mm \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3mm \cdot \cot(60^\circ)}{2} \right)$$

### 15) Идеальный диаметр проволоки в методе трехпроводной системы ↗

$$fx \quad G_m = \left( \frac{P}{2} \right) \cdot \sec \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 1.732051mm = \left( \frac{3mm}{2} \right) \cdot \sec \left( \frac{60^\circ}{2} \right)$$

### 16) Считывание микрометра методом трехпроводной системы ↗

$$fx \quad M = D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - \frac{P \cdot \cot(\theta)}{2}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 9.883154mm = 7mm + 1.74mm \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - \frac{3mm \cdot \cot(60^\circ)}{2}$$

### 17) Угол резьбы при идеальном диаметре проволоки ↗

$$fx \quad \theta = 2 \cdot \operatorname{arc sec} \left( \frac{2 \cdot G_m}{P} \right)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 60.90063^\circ = 2 \cdot \operatorname{arc sec} \left( \frac{2 \cdot 1.74mm}{3mm} \right)$$



## 18) Шаг резьбы методом трехпроводочной системы ↗

$$P = \frac{D + G_m \cdot (1 + \cos ec(\theta)) - M}{\frac{\cot(\theta)}{2}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 8.830615\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 1.74\text{mm} \cdot (1 + \cos ec(60^\circ)) - 8.2\text{mm}}{\frac{\cot(60^\circ)}{2}}$$

## 19) Шаг резьбы при идеальном диаметре проволоки ↗

$$P = \frac{2 \cdot G_m}{\sec\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 3.013768\text{mm} = \frac{2 \cdot 1.74\text{mm}}{\sec\left(\frac{60^\circ}{2}\right)}$$

## Резьба Sharp-V ↗

## 20) Диаметр используемой проволоки Sharp V ↗

$$G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 1.26603\text{mm} = \frac{8.2\text{mm} - 7\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}}{3}$$

## 21) Диаметр шага Sharp V ↗

$$D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 7.19809\text{mm} = 8.2\text{mm} - 3 \cdot 1.2\text{mm} + 0.86603 \cdot 3\text{mm}$$

## 22) Микрометрическое измерение на отсчет Sharp V ↗

$$M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 8.00191\text{mm} = 7\text{mm} + 3 \cdot 1.2\text{mm} - 0.86603 \cdot 3\text{mm}$$

## 23) Шаг резьбы Sharp V ↗

$$P = \frac{D + 3 \cdot G - M}{0.86603}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 2.771267\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3 \cdot 1.2\text{mm} - 8.2\text{mm}}{0.86603}$$



## Единые и национальные темы ↗

### 24) Диаметр используемой проволоки Унифицированная и национальная резьба ↗

$$fx \quad G = \frac{M - D + 0.86603 \cdot P}{3}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 1.26603mm = \frac{8.2mm - 7mm + 0.86603 \cdot 3mm}{3}$$

### 25) Диаметр шага Единая национальная резьба ↗

$$fx \quad D = M - 3 \cdot G + 0.86603 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 7.19809mm = 8.2mm - 3 \cdot 1.2mm + 0.86603 \cdot 3mm$$

### 26) Измерение микрометра на одно показание ↗

$$fx \quad M = D + 3 \cdot G - 0.86603 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 8.00191mm = 7mm + 3 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm$$

### 27) Шаг резьбы ↗

$$fx \quad P = \frac{D - M + 3 \cdot G}{0.86603}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 2.771267mm = \frac{7mm - 8.2mm + 3 \cdot 1.2mm}{0.86603}$$

## Несимметричные резьбы ↗

### 28) Диаметр шага несимметричной резьбы ↗

$$fx$$
[Открыть калькулятор ↗](#)

$$D_u = M + \left( \frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) - G \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right)$$

$$ex$$

$$56.10538mm = 8.2mm + \left( \frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) - 1.2mm \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right)$$

### 29) Лучший размер проволоки для модифицированного контрфорса 45 и 7 градусов ↗

$$fx \quad G = 0.54147 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 1.62441mm = 0.54147 \cdot 3mm$$



## 30) Показания микрометра за измерение ↗

fx

Открыть калькулятор ↗

$$M = D_u - \left( \frac{P}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right) + G \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right)$$

ex

$$8.294618mm = 56.2mm - \left( \frac{3mm}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right) + 1.2mm \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right)$$

## 31) Проволока лучшего размера ↗

$$fx \quad G = P \cdot \left( \frac{\tan \left( \frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \sec(a_1)}{\tan(a_1) + \tan(a_2)} \right)$$

Открыть калькулятор ↗

$$ex \quad 1.500047mm = 3mm \cdot \left( \frac{\tan \left( \frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \sec(0.5^\circ)}{\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ)} \right)$$

## 32) Шаг винтовой несимметричной резьбы ↗

fx

Открыть калькулятор ↗

$$P = \left( D_u + G \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{a_1 - a_2}{2} \right) \right) - M \right) \cdot (\tan(a_1) + \tan(a_2))$$

ex

$$3.001156mm = \left( 56.2mm + 1.2mm \cdot \left( 1 + \cos ec \left( \frac{0.5^\circ + 0.2^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left( \frac{0.5^\circ - 0.2^\circ}{2} \right) \right) - 8.2mm \right) \cdot (\tan(0.5^\circ) + \tan(0.2^\circ))$$

## 33) Шаг для модифицированного контрфорса 45 градусов и 7 градусов ↗

$$fx \quad P = \frac{G}{0.54147}$$

Открыть калькулятор ↗

$$ex \quad 2.216189mm = \frac{1.2mm}{0.54147}$$

## Стандартная коническая трубная резьба США ↗

## 34) Диаметр используемой проволоки, стандартная коническая труба США ↗

$$fx \quad G = \frac{1.00049 \cdot M - D + 0.86603 \cdot P}{3.00049}$$

Открыть калькулятор ↗

$$ex \quad 1.267162mm = \frac{1.00049 \cdot 8.2mm - 7mm + 0.86603 \cdot 3mm}{3.00049}$$



## 35) Показания микрометра на измерение Стандартная коническая труба США ↗

$$fx \quad M = \frac{D + 3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P}{1.00049}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 7.998579mm = \frac{7mm + 3.00049 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm}{1.00049}$$

## 36) Шаг винта, стандартный конус США ↗

$$fx \quad P = \frac{D - 1.00049 \cdot M + 3.00049 \cdot G}{0.86603}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 2.767306mm = \frac{7mm - 1.00049 \cdot 8.2mm + 3.00049 \cdot 1.2mm}{0.86603}$$

## 37) Шаг диаметра Стандартная коническая труба США ↗

$$fx \quad D = 1.00049 \cdot M - (3.00049 \cdot G - 0.86603 \cdot P)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 7.20152mm = 1.00049 \cdot 8.2mm - (3.00049 \cdot 1.2mm - 0.86603 \cdot 3mm)$$

## Нить Уитвортса ↗

## 38) Диаметр проволоки ↗

$$fx \quad G = \frac{M - D + 0.96049 \cdot P}{3.16568}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 1.289287mm = \frac{8.2mm - 7mm + 0.96049 \cdot 3mm}{3.16568}$$

## 39) Диаметр шага уитворта ↗

$$fx \quad D = M - 3.16568 \cdot G + 0.96049 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 7.282654mm = 8.2mm - 3.16568 \cdot 1.2mm + 0.96049 \cdot 3mm$$

## 40) Показания микрометра на одно измерение Уитвортса ↗

$$fx \quad M = D + 3.16568 \cdot G - 0.96049 \cdot P$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 7.917346mm = 7mm + 3.16568 \cdot 1.2mm - 0.96049 \cdot 3mm$$



## 41) шаг винтовой резьбы по Витворту ↗

$$P = \frac{D - M + 3.16568 \cdot G}{0.96049}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 2.705719\text{mm} = \frac{7\text{mm} - 8.2\text{mm} + 3.16568 \cdot 1.2\text{mm}}{0.96049}$$

## Метод двухпроводной системы ↗

## 42) Диаметр провода, используемого при измерении по проводам ↗

$$G_o = M + 0.866 \cdot P - D$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 3.798\text{mm} = 8.2\text{mm} + 0.866 \cdot 3\text{mm} - 7\text{mm}$$

## 43) Диаметр шага по методу измерения по проводам ↗

$$D = M + 0.866 \cdot P - G_o$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 6.988\text{mm} = 8.2\text{mm} + 0.866 \cdot 3\text{mm} - 3.81\text{mm}$$

## 44) Показания микрометра при измерении по проводам ↗

$$M = D - (0.866 \cdot P - G_o)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 8.212\text{mm} = 7\text{mm} - (0.866 \cdot 3\text{mm} - 3.81\text{mm})$$

## 45) Шаг резьбы методом измерения по проволоке ↗

$$P = \frac{D + G_o - M}{0.866}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$\text{ex} \quad 3.013857\text{mm} = \frac{7\text{mm} + 3.81\text{mm} - 8.2\text{mm}}{0.866}$$



## Используемые переменные

- $a_1$  Большой угол (степень)
- $a_2$  Малый угол (степень)
- $D$  Диаметр шага (Миллиметр)
- $D_u$  Толщина винта (Миллиметр)
- $G$  Диаметр провода (Миллиметр)
- $G_m$  Диаметр проволоки Метрическая резьба (Миллиметр)
- $G_o$  Диаметр провода Двухпроводной метод (Миллиметр)
- $M$  Показания микрометра (Миллиметр)
- $P$  Шаг винта (Миллиметр)
- $\theta$  Угол резьбы (степень)



## Константы, функции, используемые измерения

- **Функция:** **arcsec**, arcsec(x)  
Обратный тригонометрический секанс – унарная функция.
- **Функция:** **cos**, cos(Angle)  
Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника.
- **Функция:** **cosec**, cosec(Angle)  
Косеканс — это тригонометрическая функция, обратная синусоидальной функции.
- **Функция:** **cot**, cot(Angle)  
Котангенс — это тригонометрическая функция, определяемая как отношение прилежащей стороны к противоположной стороне в прямоугольном треугольнике.
- **Функция:** **sec**, sec(Angle)  
Секанс — тригонометрическая функция, определяющая отношение гипотенузы к меньшей стороне, прилежащей к острому углу (в прямоугольном треугольнике); обратная косинусу.
- **Функция:** **tan**, tan(Angle)  
Тангенс угла — это тригонометрическое отношение длины стороны, противолежащей углу, к длине стороны, прилежащей к углу в прямоугольном треугольнике.
- **Измерение:** **Длина** in Миллиметр (mm)  
Длина Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение:** **Угол** in степень (°)  
Угол Преобразование единиц измерения ↗



## Проверьте другие списки формул

- Измерение резьбы Формулы ↗

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

### PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/21/2024 | 7:10:27 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

