

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Usinage par faisceau laser (LBM) Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

Veuillez laisser vos commentaires ici...



Liste de 25 Usinage par faisceau laser (LBM) Formules

Usinage par faisceau laser (LBM)

Taux de réduction en LBM

1) Constante en fonction du matériau

$$fx \quad A_0 = V_c \cdot \frac{E \cdot A_{beam} \cdot t}{P_{out}}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 0.408002 = 10.10\text{mm/min} \cdot \frac{9.999998\text{W/mm}^3 \cdot 2.099999\text{mm}^2 \cdot 1.199999\text{m}}{10.397\text{W}}$$

2) Énergie de vaporisation du matériau

$$fx \quad E = \frac{A_0 \cdot P_{out}}{V_c \cdot A_{beam} \cdot t}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 9.999957\text{W/mm}^3 = \frac{0.408 \cdot 10.397\text{W}}{10.10\text{mm/min} \cdot 2.099999\text{mm}^2 \cdot 1.199999\text{m}}$$

3) Épaisseur du matériau

$$fx \quad t = \frac{A_0 \cdot P_{out}}{E \cdot A_{beam} \cdot V_c}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 1.199994\text{m} = \frac{0.408 \cdot 10.397\text{W}}{9.999998\text{W/mm}^3 \cdot 2.099999\text{mm}^2 \cdot 10.10\text{mm/min}}$$

4) Incident de puissance laser sur la surface

$$fx \quad P_{out} = V_c \cdot \frac{E \cdot A_{beam} \cdot t}{A_0}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 10.39704\text{W} = 10.10\text{mm/min} \cdot \frac{9.999998\text{W/mm}^3 \cdot 2.099999\text{mm}^2 \cdot 1.199999\text{m}}{0.408}$$



5) Taux de coupe ↗

$$fx \quad V_c = \frac{A_0 \cdot P_{out}}{E \cdot A_{beam} \cdot t}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 10.09996 \text{mm/min} = \frac{0.408 \cdot 10.397 \text{W}}{9.999998 \text{W/mm}^3 \cdot 2.099999 \text{mm}^2 \cdot 1.199999 \text{m}}$$

6) Zone du faisceau laser au point focal ↗

$$fx \quad A_{beam} = \frac{A_0 \cdot P_{out}}{E \cdot V_c \cdot t}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 2.09999 \text{mm}^2 = \frac{0.408 \cdot 10.397 \text{W}}{9.999998 \text{W/mm}^3 \cdot 10.10 \text{mm/min} \cdot 1.199999 \text{m}}$$

Besoins énergétiques en LBM ↗

7) Capacité thermique spécifique du métal ↗

$$fx \quad c = \frac{\frac{Q \cdot (1-R)}{s \cdot V \cdot 4.2} - L_{fusion}}{T_m - \theta_{ambient}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.421 \text{J/kg}^* \text{°C} = \frac{\frac{4200 \text{J} \cdot (1-0.50)}{2.4 \cdot 0.04 \text{m}^3 \cdot 4.2} - 4599.997 \text{J/kg}}{1499.999 \text{°C} - 55.02 \text{°C}}$$

8) Chaleur latente de fusion du métal ↗

$$fx \quad L_{fusion} = \frac{Q \cdot (1-R)}{s \cdot V \cdot 4.2} - c \cdot (T_m - \theta_{ambient})$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 4599.997 \text{J/kg} = \frac{4200 \text{J} \cdot (1-0.50)}{2.4 \cdot 0.04 \text{m}^3 \cdot 4.2} - 0.421 \text{J/kg}^* \text{°C} \cdot (1499.999 \text{°C} - 55.02 \text{°C})$$



9) Énergie requise pour fondre le métal en LBM ↗

$$fx \quad Q = \frac{\rho_m \cdot V \cdot (c \cdot (T_m - \theta_{ambient}) + L_{fusion})}{1 - R}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$4200J = \frac{10.08\text{kg/m}^3 \cdot 0.04\text{m}^3 \cdot (0.421\text{J/kg}^*\text{C} \cdot (1499.999\text{C} - 55.02\text{C}) + 4599.997\text{J/kg})}{1 - 0.50}$$

10) Gravité spécifique du métal donné ↗

$$fx \quad s = \frac{Q \cdot (1 - R)}{V \cdot (c \cdot (T_m - \theta_{ambient}) + L_{fusion}) \cdot 4.2}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 2.4 = \frac{4200J \cdot (1 - 0.50)}{0.04\text{m}^3 \cdot (0.421\text{J/kg}^*\text{C} \cdot (1499.999\text{C} - 55.02\text{C}) + 4599.997\text{J/kg}) \cdot 4.2}$$

11) Réflectivité du matériau ↗

$$fx \quad R = 1 - \frac{s \cdot V \cdot (c \cdot (T_m - \theta_{ambient}) + L_{fusion}) \cdot 4.2}{Q}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex

$$0.5 = 1 - \frac{2.4 \cdot 0.04\text{m}^3 \cdot (0.421\text{J/kg}^*\text{C} \cdot (1499.999\text{C} - 55.02\text{C}) + 4599.997\text{J/kg}) \cdot 4.2}{4200J}$$

12) Température ambiante pendant le LBM ↗

$$fx \quad \theta_{ambient} = T_m - \frac{\frac{Q \cdot (1 - R)}{s \cdot V \cdot 4.2} - L_{fusion}}{c}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 55.01959\text{C} = 1499.999\text{C} - \frac{\frac{4200J \cdot (1 - 0.50)}{2.4 \cdot 0.04\text{m}^3 \cdot 4.2} - 4599.997\text{J/kg}}{0.421\text{J/kg}^*\text{C}}$$



13) Température de fusion du métal ↗

$$fx \quad T_m = \frac{\frac{Q \cdot (1-R)}{s \cdot V \cdot 4.2} - L_{fusion}}{c} + \theta_{ambient}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 1499.999^{\circ}\text{C} = \frac{\frac{4200\text{J} \cdot (1-0.50)}{2.4 \cdot 0.04\text{m}^3 \cdot 4.2} - 4599.997\text{J/kg}}{0.421\text{J/kg}^* \cdot ^{\circ}\text{C}} + 55.02^{\circ}\text{C}$$

14) Volume de métal fondu ↗

$$fx \quad V = \frac{Q \cdot (1 - R)}{s \cdot (c \cdot (T_m - \theta_{ambient}) + L_{fusion}) \cdot 4.2}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.04\text{m}^3 = \frac{4200\text{J} \cdot (1 - 0.50)}{2.4 \cdot (0.421\text{J/kg}^* \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot (1499.999^{\circ}\text{C} - 55.02^{\circ}\text{C}) + 4599.997\text{J/kg}) \cdot 4.2}$$

Diffusivité des métaux ↗

15) Diffusivité du métal ↗

$$fx \quad D = \frac{0.38 \cdot t^2}{\Delta T}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.053647\text{m}^2/\text{s} = \frac{0.38 \cdot (1.199999\text{m})^2}{10.20\text{s}}$$

16) Durée du faisceau laser ↗

$$fx \quad \Delta T = \frac{0.38 \cdot t^2}{D}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 10.19999\text{s} = \frac{0.38 \cdot (1.199999\text{m})^2}{0.053647\text{m}^2/\text{s}}$$



17) Épaisseur minimale du métal [Ouvrir la calculatrice](#) 

$$fx \quad t = \sqrt{\frac{D \cdot \Delta T}{0.38}}$$

$$ex \quad 1.199999m = \sqrt{\frac{0.053647m^2/s \cdot 10.20s}{0.38}}$$

Densité de puissance du faisceau laser **18) Densité de puissance du faisceau laser** [Ouvrir la calculatrice](#) 

$$fx \quad \delta_p = \frac{4 \cdot P}{\pi \cdot f_{lens}^2 \cdot \alpha^2 \cdot \Delta T}$$

$$ex \quad 9.49427W/cm^2 = \frac{4 \cdot 10.39W}{\pi \cdot (3.00m)^2 \cdot (0.001232rad)^2 \cdot 10.20s}$$

19) Diamètre de la tache produite par laser [Ouvrir la calculatrice](#) 

$$fx \quad d_{spot} = f_{lens} \cdot \alpha$$

$$ex \quad 0.003696m = 3.00m \cdot 0.001232rad$$

20) Distance focale de l'objectif [Ouvrir la calculatrice](#) 

$$fx \quad f_{lens} = \sqrt{\frac{4 \cdot P}{\pi \cdot \delta_p \cdot \alpha^2 \cdot \Delta T}}$$

$$ex \quad 3.000675m = \sqrt{\frac{4 \cdot 10.39W}{\pi \cdot 9.49W/cm^2 \cdot (0.001232rad)^2 \cdot 10.20s}}$$



21) Divergence du faisceau ↗

$$fx \quad \alpha = \sqrt{\frac{4 \cdot P}{\pi \cdot f_{lens}^2 \cdot \delta_p \cdot \Delta T}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.001232\text{rad} = \sqrt{\frac{4 \cdot 10.39\text{W}}{\pi \cdot (3.00\text{m})^2 \cdot 9.49\text{W/cm}^2 \cdot 10.20\text{s}}}$$

22) Divergence du faisceau en fonction du diamètre du spot ↗

$$fx \quad \alpha = \frac{d_{spot}}{f_{lens}}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 0.001233\text{rad} = \frac{0.0037\text{m}}{3.00\text{m}}$$

23) Durée d'impulsion du laser ↗

$$fx \quad \Delta T = \frac{4 \cdot P}{\pi \cdot f_{lens}^2 \cdot \alpha^2 \cdot \delta_p}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 10.20459\text{s} = \frac{4 \cdot 10.39\text{W}}{\pi \cdot (3.00\text{m})^2 \cdot (0.001232\text{rad})^2 \cdot 9.49\text{W/cm}^2}$$

24) Longueur focale donnée Diamètre du spot ↗

$$fx \quad f_{lens} = \frac{d_{spot}}{\alpha}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 3.003247\text{m} = \frac{0.0037\text{m}}{0.001232\text{rad}}$$



25) Sortie d'énergie laser [Ouvrir la calculatrice](#) 

fx
$$P = \frac{\delta_p \cdot \pi \cdot f_{\text{lens}}^2 \cdot \alpha^2 \cdot \Delta T}{4}$$

ex
$$10.38533W = \frac{9.49W/cm^2 \cdot \pi \cdot (3.00m)^2 \cdot (0.001232\text{rad})^2 \cdot 10.20s}{4}$$



Variables utilisées

- **A₀** Constante empirique
- **A_{beam}** Zone du faisceau laser au point focal (*Millimètre carré*)
- **c** Capacité thermique spécifique (*Joule par Kilogramme par Celcius*)
- **D** Diffusivité des métaux (*Mètre carré par seconde*)
- **d_{spot}** Diamètre du point (*Mètre*)
- **E** Énergie de vaporisation du matériau (*Watt par millimètre cube*)
- **f_{lens}** Distance focale de l'objectif (*Mètre*)
- **L_{fusion}** Chaleur latente de fusion (*Joule par Kilogramme*)
- **P** Sortie d'énergie laser (*Watt*)
- **P_{out}** Énergie laser pendant le taux de coupe (*Watt*)
- **Q** Énergie thermique (*Joule*)
- **R** Réflectivité du matériau
- **s** Densité spécifique du matériau
- **t** Épaisseur (*Mètre*)
- **T_m** Température de fusion du métal de base (*Celsius*)
- **V** Volume de métal fondu (*Mètre cube*)
- **V_c** Taux de coupe (*Millimètre par minute*)
- **α** Divergence du faisceau (*Radian*)
- **δ_p** Densité de puissance du faisceau laser (*Watt par centimètre carré*)
- **ΔT** Durée du faisceau laser (*Deuxième*)
- **θ_{ambient}** Température ambiante (*Celsius*)
- **ρ_m** Densité du métal (*Kilogramme par mètre cube*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Constante d'Archimède
- **Fonction:** sqrt, sqrt(Number)
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
- **La mesure:** Longueur in Mètre (m)
Longueur Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Temps in Deuxième (s)
Temps Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Température in Celsius (°C)
Température Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Volume in Mètre cube (m³)
Volume Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Zone in Millimètre carré (mm²)
Zone Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** La rapidité in Millimètre par minute (mm/min)
La rapidité Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Énergie in Joule (J)
Énergie Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Du pouvoir in Watt (W)
Du pouvoir Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Angle in Radian (rad)
Angle Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** La capacité thermique spécifique in Joule par Kilogramme par Celcius (J/kg*°C)
La capacité thermique spécifique Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Densité de flux thermique in Watt par centimètre carré (W/cm²)
Densité de flux thermique Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Densité in Kilogramme par mètre cube (kg/m³)
Densité Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** Chaleur latente in Joule par Kilogramme (J/kg)
Chaleur latente Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** La densité de puissance in Watt par millimètre cube (W/mm³)
La densité de puissance Conversion d'unité ↗



- La mesure: Diffusivité in Mètre carré par seconde (m^2/s)

Diffusivité Conversion d'unité 



Vérifier d'autres listes de formules

- Usinage par faisceau laser (LBM)

Formules 

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 7:56:19 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

