

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Przepływ ciepła w złączach spawanych Formuły

[Kalkulatory!](#)[Przykłady!](#)[konwersje!](#)

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosnienie - **30 000+ kalkulatorów!**

Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](http://softusvista.com) venture!



## Lista 13 Przepływ ciepła w złączach spawanych Formuły

### Przepływ ciepła w złączach spawanych ↗

**1) Ciepło netto dostarczane do obszaru spawania w celu podniesienia go do zadanej temperatury od granicy wtopienia ↗**

$$\text{fx } H_{\text{net}} = \frac{(T_y - t_a) \cdot (T_m - t_a) \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot e} \cdot \rho \cdot Q_c \cdot t \cdot y}{T_m - T_y}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)
**ex**

$$1000 \text{J/mm} = \frac{(144.4892^\circ\text{C} - 37^\circ\text{C}) \cdot (1500^\circ\text{C} - 37^\circ\text{C}) \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot e} \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot 5 \text{mm} \cdot 99.99}{1500^\circ\text{C} - 144.4892^\circ\text{C}}$$

**2) Dostarczone ciepło netto przy zastosowaniu współczynnika grubości względnej ↗**

$$\text{fx } Q_{\text{net}} = \left( \left( \frac{t}{\tau} \right)^2 \right) \cdot \rho \cdot Q_c \cdot (T_c - t_a)$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{ex } 127006.6 \text{J} = \left( \left( \frac{5 \text{mm}}{0.616582} \right)^2 \right) \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot (500^\circ\text{C} - 37^\circ\text{C})$$

**3) Dostarczone ciepło netto w celu osiągnięcia zadanych szybkości chłodzenia dla cienkich płyt ↗**

$$\text{fx } H_{\text{net}} = \frac{t}{\sqrt{\frac{R_c}{2 \cdot \pi \cdot k \cdot \rho \cdot Q_c \cdot ((T_c - t_a)^3)}}}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{ex } 1001.56 \text{J/mm} = \frac{5 \text{mm}}{\sqrt{\frac{0.66^\circ\text{C/s}}{2 \cdot \pi \cdot 10.18 \text{W/(m*K)} \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot ((500^\circ\text{C} - 37^\circ\text{C})^3)}}}$$

**4) Dostarczone ciepło netto w celu osiągnięcia zadanych szybkości chłodzenia dla grubych płyt ↗**

$$\text{fx } H_{\text{net}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot k \cdot ((T_c - t_a)^2)}{R}$$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{ex } 999.9998 \text{J/mm} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 10.18 \text{W/(m*K)} \cdot ((500^\circ\text{C} - 37^\circ\text{C})^2)}{13.71165^\circ\text{C/s}}$$



## 5) Grubość metalu nieszlachetnego dla pożądanej szybkości chłodzenia ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{fx } z = H_{\text{net}} \cdot \sqrt{\frac{R}{2 \cdot \pi \cdot k \cdot \rho \cdot Q_c \cdot ((T_c - t_a)^3)}}$$

$$\text{ex } 22.75444 \text{mm} = 1000 \text{J/mm} \cdot \sqrt{\frac{13.71165 \text{ }^{\circ}\text{C/s}}{2 \cdot \pi \cdot 10.18 \text{W/(m*K)} \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot ((500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C})^3)}}$$

## 6) Grubość metalu nieszlachetnego przy użyciu względnego współczynnika grubości ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{fx } h = \tau \cdot \sqrt{\frac{H_{\text{net}}}{(T_c - t_a) \cdot \rho \cdot Q_c}}$$

$$\text{ex } 14.02998 \text{mm} = 0.616582 \cdot \sqrt{\frac{1000 \text{J/mm}}{(500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K}}}$$

## 7) Maksymalna temperatura osiągnięta w dowolnym punkcie materiału ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{fx } T_p = t_a + \frac{H_{\text{net}} \cdot (T_m - t_a)}{(T_m - t_a) \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot e} \cdot \rho_m \cdot t \cdot Q_c \cdot y + H_{\text{net}}}$$

ex

$$51.58746 \text{ }^{\circ}\text{C} = 37 \text{ }^{\circ}\text{C} + \frac{1000 \text{J/mm} \cdot (1500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C})}{(1500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot e} \cdot 7850 \text{kg/m}^3 \cdot 5 \text{mm} \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot 99.99996 \text{mm} + 100}$$

## 8) Pozycja temperatury szczytowej od granicy syntezy ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{fx } y = \frac{(T_m - T_y) \cdot H_{\text{net}}}{(T_y - t_a) \cdot (T_m - t_a) \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot e} \cdot \rho \cdot Q_c \cdot t}$$

$$\text{ex } 99.99996 \text{mm} = \frac{(1500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 144.4892 \text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot 1000 \text{J/mm}}{(144.4892 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot (1500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C}) \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot e} \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot 5 \text{mm}}$$

## 9) Przewodność cieplna metalu nieszlachetnego przy danej szybkości chłodzenia (cienkie płyty) ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$\text{fx } k = \frac{R_c}{2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot Q_c \cdot \left( \left( \frac{t}{H_{\text{net}}} \right)^2 \right) \cdot \left( (T_c - t_a)^3 \right)}$$

$$\text{ex } 10.14832 \text{W/(m*K)} = \frac{0.66 \text{ }^{\circ}\text{C/s}}{2 \cdot \pi \cdot 997 \text{kg/m}^3 \cdot 4.184 \text{kJ/kg*K} \cdot \left( \left( \frac{5 \text{mm}}{1000 \text{J/mm}} \right)^2 \right) \cdot \left( (500 \text{ }^{\circ}\text{C} - 37 \text{ }^{\circ}\text{C})^3 \right)}$$



## 10) Przewodność cieplna metalu nieszlachetnego przy danej szybkości chłodzenia (grube płyty) ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$fx \quad k = \frac{R \cdot H_{net}}{2 \cdot \pi \cdot ((T_c - t_a)^2)}$$

$$ex \quad 10.18W/(m^*K) = \frac{13.71165 ^\circ C/s \cdot 1000J/mm}{2 \cdot \pi \cdot ((500 ^\circ C - 37 ^\circ C)^2)}$$

## 11) Szybkość chłodzenia dla stosunkowo cienkich płyt ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$fx \quad R_c = 2 \cdot \pi \cdot k \cdot \rho \cdot Q_c \cdot \left( \left( \frac{t}{H_{net}} \right)^2 \right) \cdot ((T_c - t_a)^3)$$

ex

$$0.66206 ^\circ C/s = 2 \cdot \pi \cdot 10.18W/(m^*K) \cdot 997kg/m^3 \cdot 4.184kJ/kg*K \cdot \left( \left( \frac{5mm}{1000J/mm} \right)^2 \right) \cdot ((500 ^\circ C - 37 ^\circ C)^3)$$

## 12) Szybkość chłodzenia dla stosunkowo grubych płyt ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$fx \quad R = \frac{2 \cdot \pi \cdot k \cdot ((T_c - t_a)^2)}{H_{net}}$$

$$ex \quad 13.71165 ^\circ C/s = \frac{2 \cdot \pi \cdot 10.18W/(m^*K) \cdot ((500 ^\circ C - 37 ^\circ C)^2)}{1000J/mm}$$

## 13) Względny współczynnik grubości blachy ↗

[Otwórz kalkulator ↗](#)

$$fx \quad \tau = t \cdot \sqrt{\frac{(T_c - t_a) \cdot \rho_m \cdot Q_c}{H_{net}}}$$

$$ex \quad 0.616582 = 5mm \cdot \sqrt{\frac{(500 ^\circ C - 37 ^\circ C) \cdot 7850kg/m^3 \cdot 4.184kJ/kg*K}{1000J/mm}}$$



## Używane zmienne

- $h$  Grubość metalu nieszlachetnego (Milimetr)
- $H_{net}$  Dostarczone ciepło netto na jednostkę długości (Dżul / milimetr)
- $k$  Przewodność cieplna (Wat na metr na K)
- $Q_c$  Specyficzna pojemność cieplna (Kilodżul na kilogram na K)
- $Q_{net}$  Dostarczone ciepło netto (Dżul)
- $R$  Szybkość chłodzenia grubej płyty (Celsjusza na sekundę)
- $R_c$  Szybkość chłodzenia cienkiej płyty (Celsjusza na sekundę)
- $t$  Grubość spoiwa (Milimetr)
- $t_a$  Temperatura otoczenia (Celsjusz)
- $T_c$  Temperatura dla szybkości chłodzenia (Celsjusz)
- $T_m$  Temperatura topnienia metalu nieszlachetnego (Celsjusz)
- $T_p$  Maksymalna temperatura osiągnięta w pewnej odległości (Celsjusz)
- $T_y$  Temperatura osiągnięta w pewnej odległości (Celsjusz)
- $y$  Odległość od granicy fuzji (Milimetr)
- $z$  Grubość (Milimetr)
- $\rho$  Gęstość elektrody (Kilogram na metr sześcienny)
- $\rho_m$  Gęstość metalu (Kilogram na metr sześcienny)
- $T$  Względny współczynnik grubości blachy



## Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- **Stały:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Stała Archimedesa*
- **Stały:** e, 2.71828182845904523536028747135266249  
*Stała Napiera*
- **Funkcjonować:** **sqrt**, sqrt(Number)  
Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.
- **Pomiar:** **Długość** in Milimetr (mm)  
*Długość Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Temperatura** in Celsjusz (°C)  
*Temperatura Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Energia** in Dżul (J)  
*Energia Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Przewodność cieplna** in Wat na metr na K (W/(m\*K))  
*Przewodność cieplna Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Specyficzna pojemność cieplna** in Kilodżul na kilogram na K (kJ/kg\*K)  
*Specyficzna pojemność cieplna Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Gęstość** in Kilogram na metr sześcienny (kg/m³)  
*Gęstość Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Szybkość zmiany temperatury** in Celsjusza na sekundę (°C/s)  
*Szybkość zmiany temperatury Konwersja jednostek* ↗
- **Pomiar:** **Energia na jednostkę długości** in Dżul / milimetr (J/mm)  
*Energia na jednostkę długości Konwersja jednostek* ↗



## Sprawdź inne listy formuł

- [Zniesztalconie konstrukcji spawanych Formuły ↗](#)
- [Doprowadzanie ciepła podczas spawania Formuły ↗](#)
- [Przepływ ciepła w złączach spawanych Formuły ↗](#)

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

## PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/19/2024 | 6:59:23 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

